

**Rilievo – censimento e valutazione della stabilità visiva con metodologia V.T.A. del patrimonio arboreo esistente all'interno dell'area del PA San Leonardo in Via Enrico Falck n. 28 a Milano**

Allegato 1B – Schede di rilievo – censimento e valutazione di stabilità visiva V.T.A. alberi ambito 2

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Celtis australis **Altezza (mt):** 13 **Diametro (cm):** 75  
**Circonferenza (cm):** 235 **Diametro chioma (mt):** 8  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Carie	Ferite lungo le branche
Sollevamento pavimentazione		Cavità aperta	Interferenza con altra pianta
		Ferita/e aperta	Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI			
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente	<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente
CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO		RICONTROLLO	
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 36 mesi	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 18 mesi	<input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema		<input type="checkbox"/> 6 mesi	



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno



Immagine

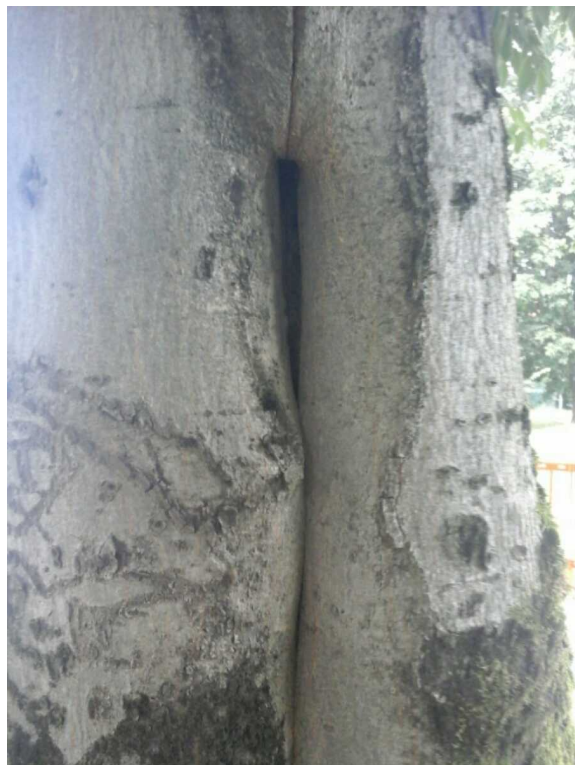


Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

--


## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: pubblica via Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista

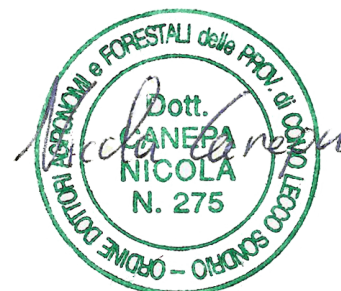



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Quercus rubra **Altezza (mf):** 25 **Diametro (cm):** 110  
**Circonferenza (cm):** 345 **Diametro chioma (mf):** 9  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Carie	Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
Possibili danni	Cavità aperta	Inclinato	Interferenza con altra pianta
Utenze sotterranee nelle vicinanze	Ferita		Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

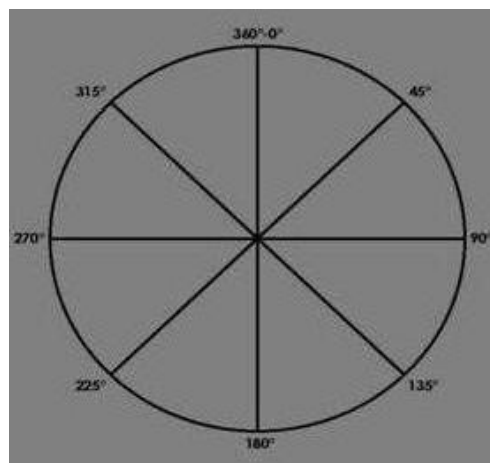


SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Approfondimeto strumentale con Tomografia

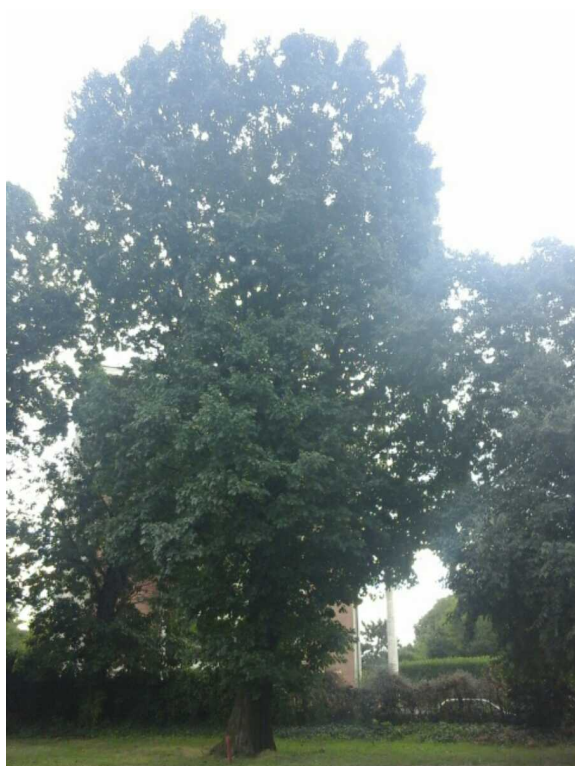

Immagine

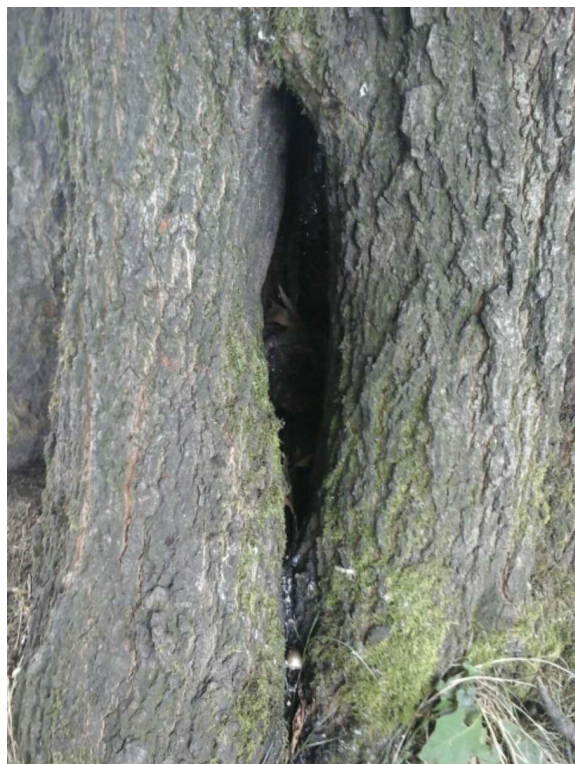


Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: pubblica via Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli	

Professionista/Studio incaricato:

 The GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 29-09-2020      Ambito: Ambito 2 Milano  
 Tassonomia: Quercus rubra      Altezza (mf): 13      Diametro (cm): 75  
 Circonferenza (cm): 235      Diametro chioma (mf): 8  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETTO	FUSTO	CHIOMA
Muro nelle vicinanze	Totalmente nascosto	Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
Non visibili		Inclinato	Interferenza con altra pianta
		Infestato da rampicanti	Interferenza con palo o lampione
		Stroncato	Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine

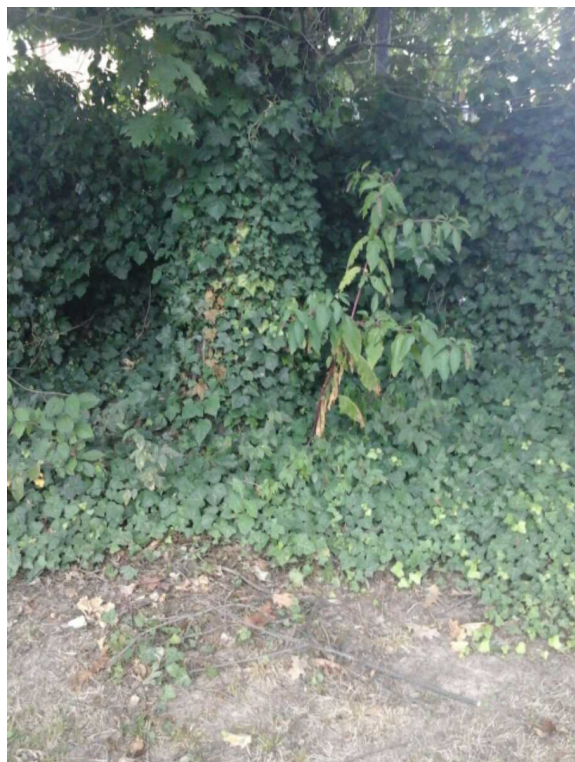


Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

--

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
<p>Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: pubblica via Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p>	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Quercus rubra **Altezza (mt):** 25 **Diametro (cm):** 100  
**Circonferenza (cm):** 314 **Diametro chioma (mt):** 9  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Cordoni danneggiati		Ferite potat. non cicatrizz.	Branca compromessa
Non visibili		Inclinato	Cavità su branche
			Ferite lungo le branche
			Interferenza con altra pianta
			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid black;"></span> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></span> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: orange; border: 1px solid black;"></span> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: red; color: white; text-align: center; line-height: 10px;">X</span> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: blue; border: 1px solid black;"></span> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

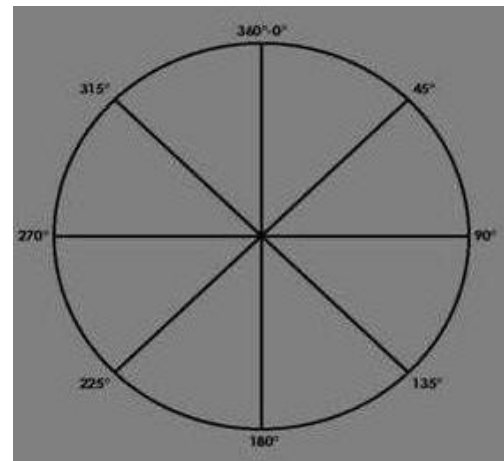

SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Approfondimento strumentale con Tomografia, Approfondimento V.T.A. strumentale in quota





Immagine

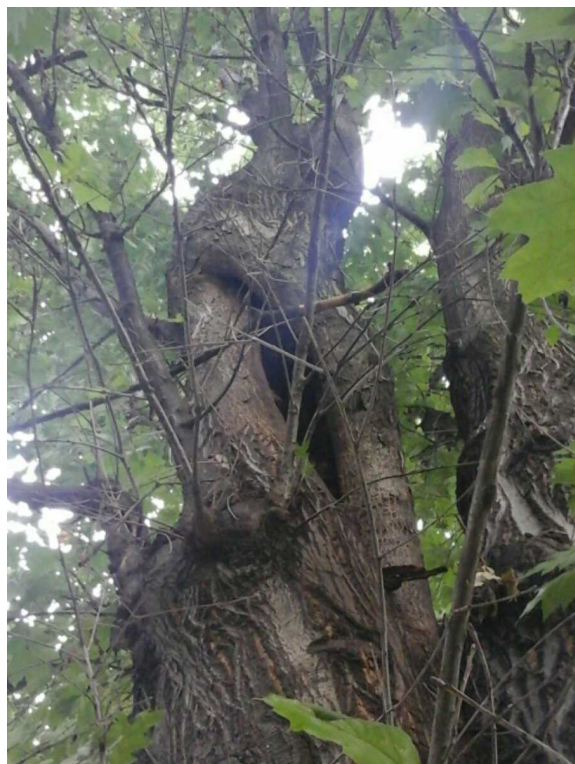


Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: pubblica via Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Quercus rubra **Altezza (mt):** 25 **Diametro (cm):** 90  
**Circonferenza (cm):** 283 **Diametro chioma (mt):** 8  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
			Interferenza con altra pianta
			Monconi secchi
			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

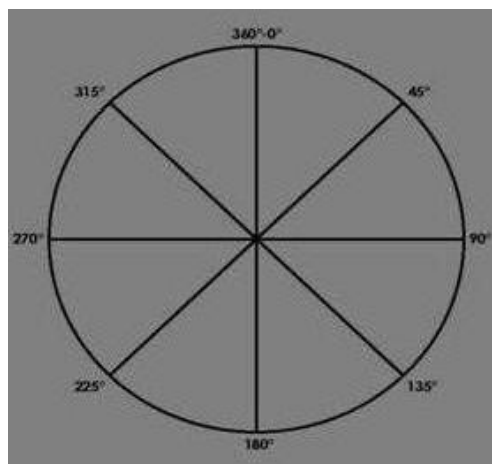


SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Approfondimento strumentale con Tomografia

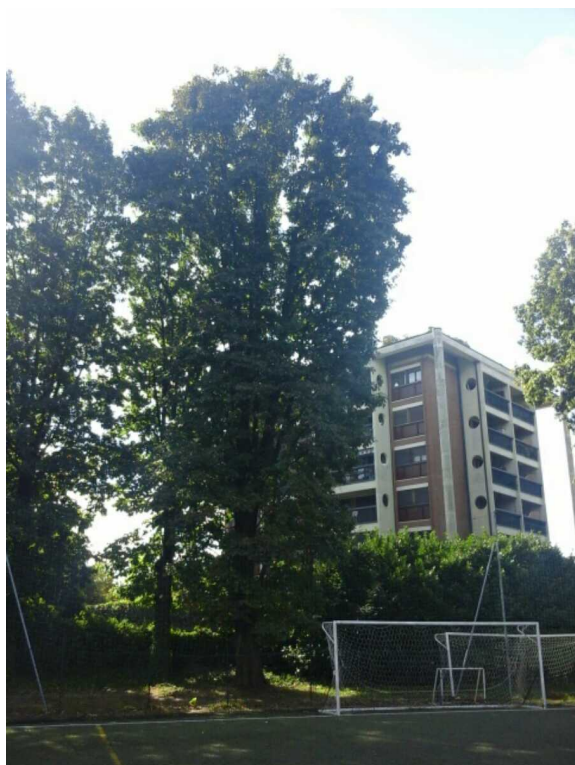

Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE


## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
<p>Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: pubblica via Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p>	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista

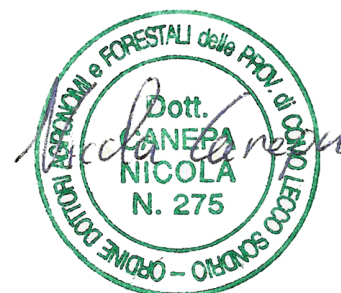

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Quercus rubra **Altezza (mt):** 25 **Diametro (cm):** 80  
**Circonferenza (cm):** 251 **Diametro chioma (mt):** 8  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETTO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Totalmente nascosto	Ferite potat. non cicatriz. Infestato da rampicanti	Ferite lungo le branche Interferenza con altra pianta Monconi secchi Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

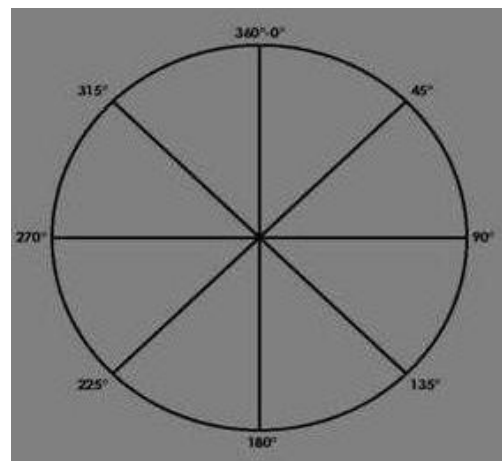


SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Approfondimento strumentale con Tomografia

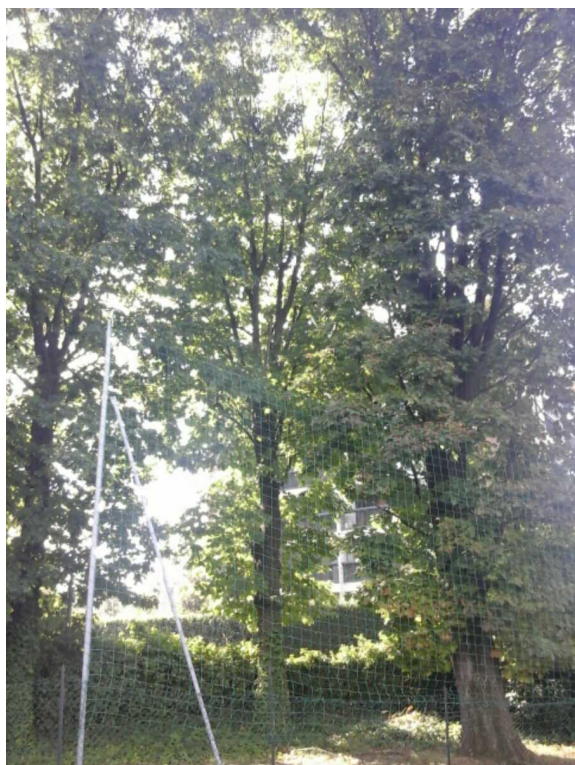

Immagine

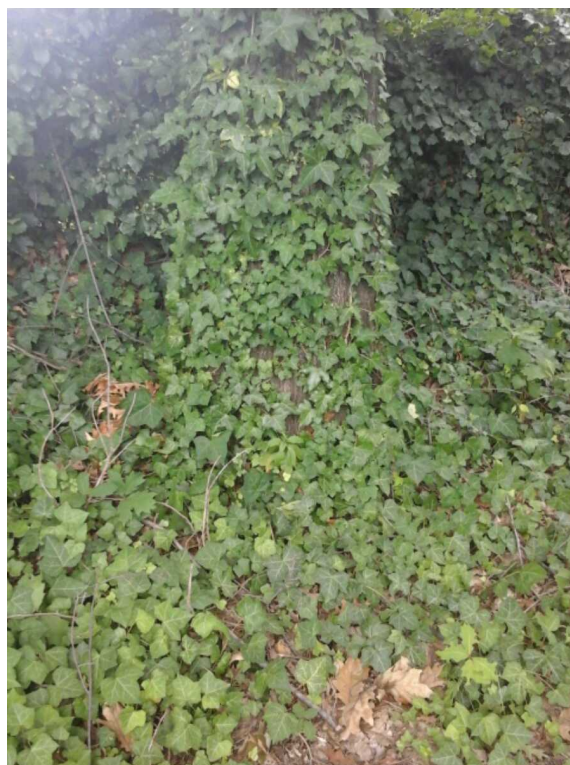


Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE


## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
<p>Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: pubblica via Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p>	

Professionista/Studio incaricato:




Timbro e firma professionista

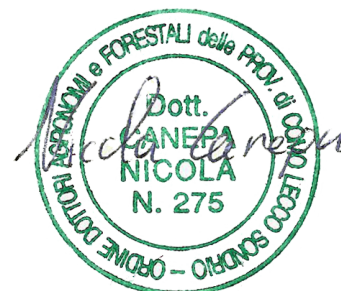





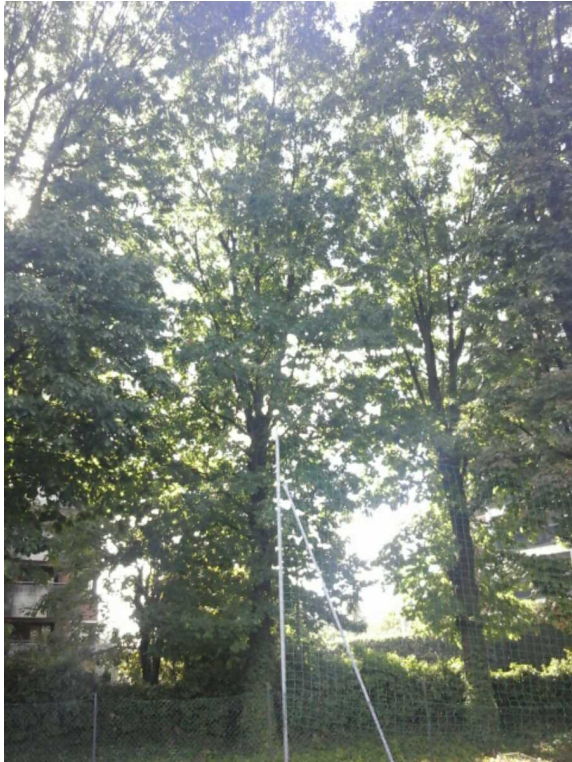

Immagine

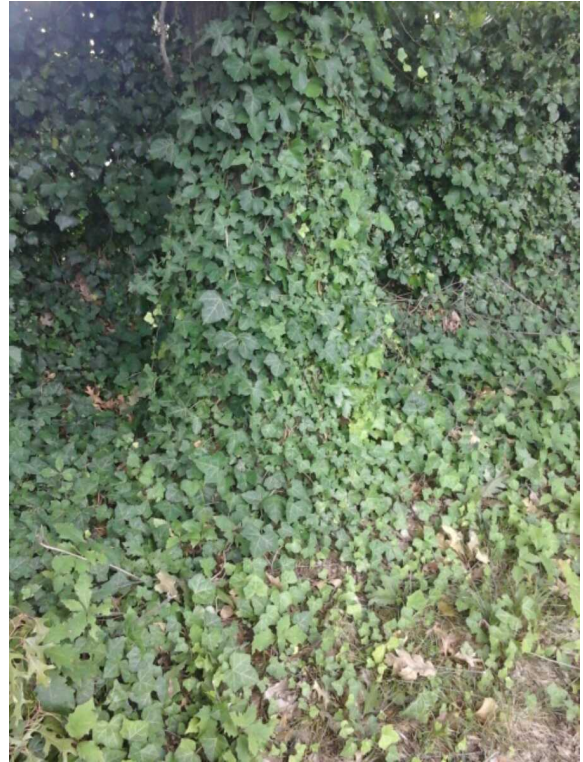


Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE


## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
<p>Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: pubblica via Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p>	


Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista

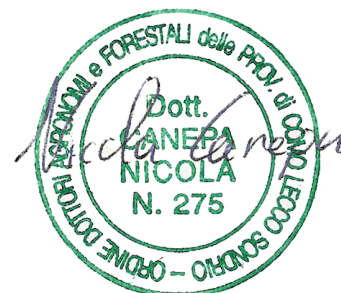



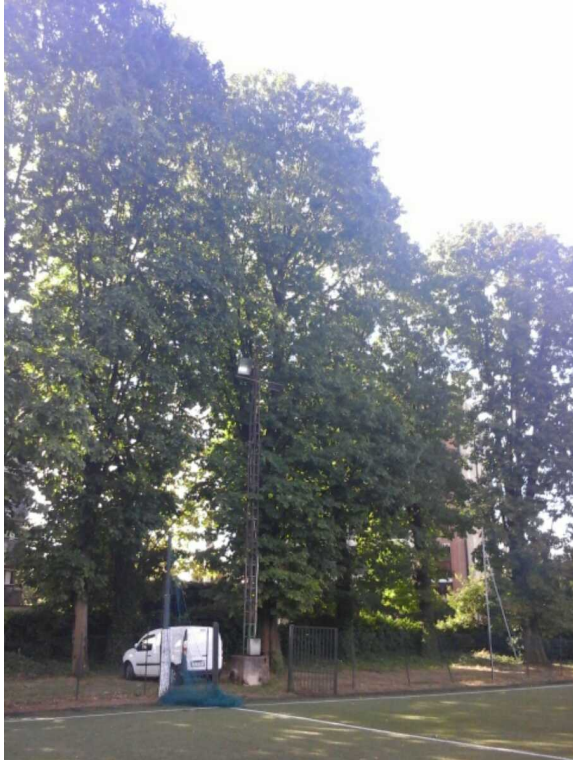

Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE


## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
<p>Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: pubblica via Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli Gravi degenerazione interne al colletto Gravi degenerazione interne al fusto</p>	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista

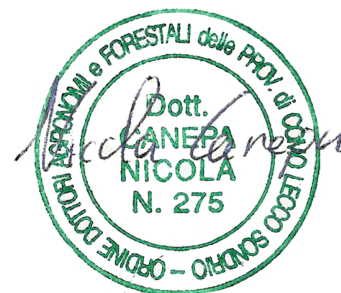

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Quercus rubra **Altezza (mt):** 25 **Diametro (cm):** 85  
**Circonferenza (cm):** 267 **Diametro chioma (mt):** 8  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**


APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Totalmente nascosto	Ferite potat. non cicatriz.	Carpofori
		Inclinato	Ferite lungo le branche
		Infestato da rampicanti	Interferenza con altra pianta
			Monconi secchi
			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

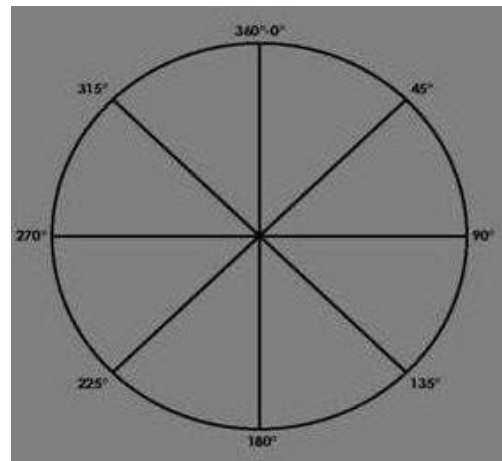


SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Approfondimento strumentale con Tomografia

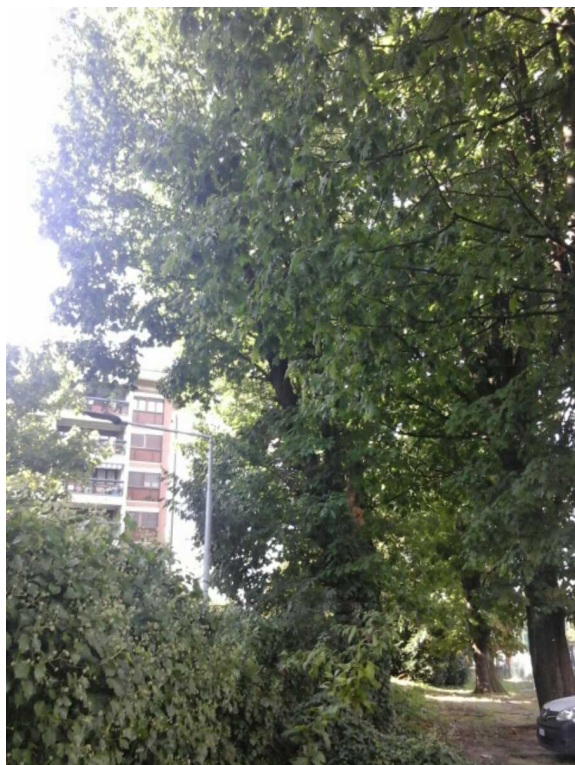

Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI


Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: pubblica via  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista

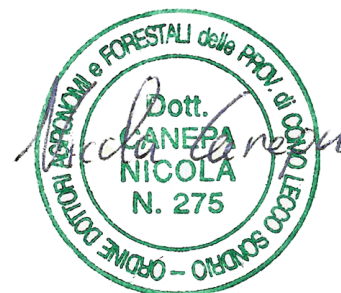



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 29-09-2020      Ambito: Ambito 2 Milano  
 Tassonomia: Quercus rubra      Altezza (mt): 9      Diametro (cm): 55  
 Circonferenza (cm): 173      Diametro chioma (mt): 2  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Morto in piedi

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Totalmente nascosto	Infestato da rampicanti Stroncato	
<b>Giudizio pianta:</b>	Pessimo - Pianta morta		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi


POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

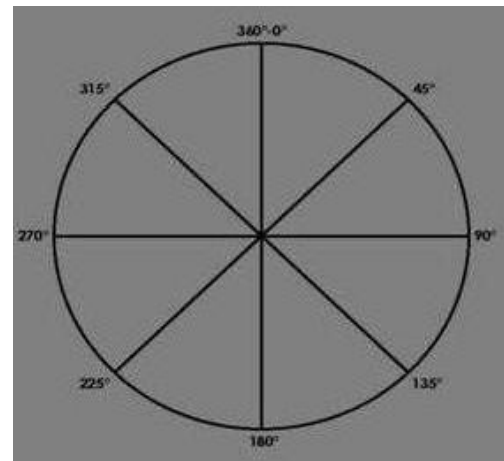

SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**  
 Abbattimento

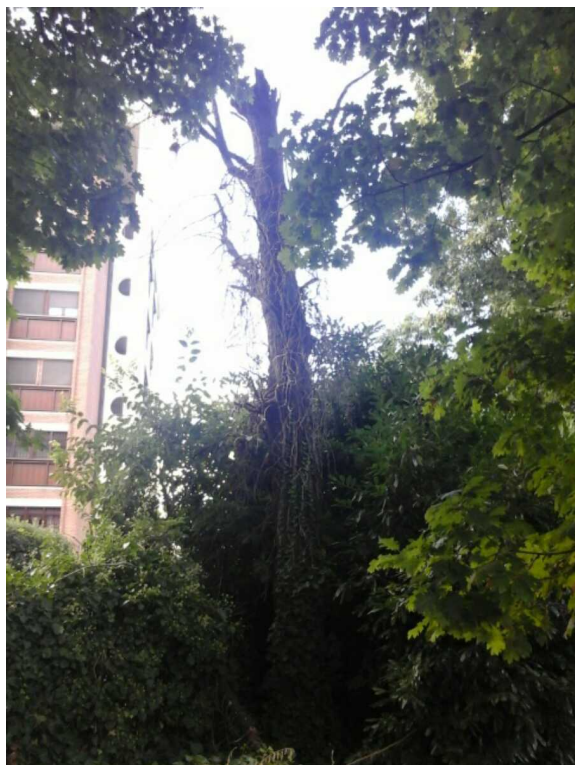

Immagine

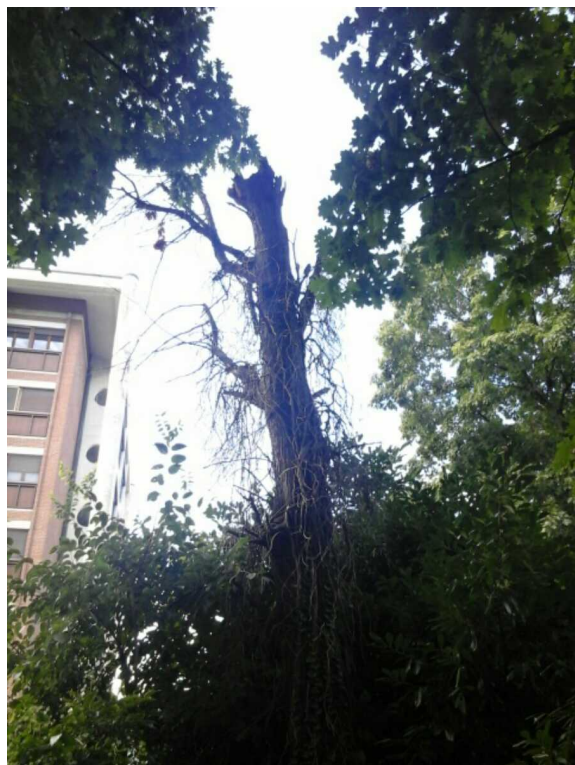


Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: pubblica via  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Quercus rubra **Altezza (mf):** 25 **Diametro (cm):** 50  
**Circonferenza (cm):** 157 **Diametro chioma (mf):** 7  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Cavità al tronco	Ferite lungo le branche
		Ferite potat. non cicatriz.	Interferenza con altra pianta
			Interferenza con palo o lampione
			Monconi secchi
			Secco fisiologico

**Giudizio pianta:** Sufficiente  
**Note:**


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

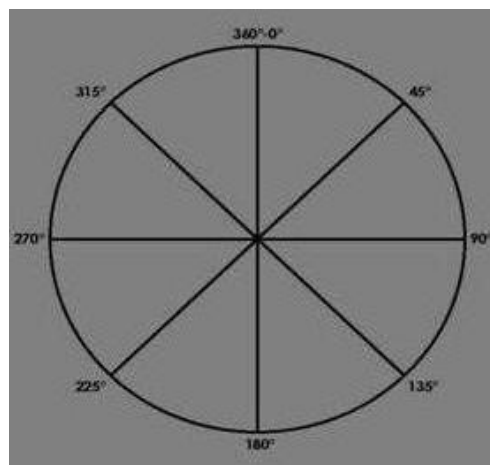


SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Approfondimento strumentale con Tomografia

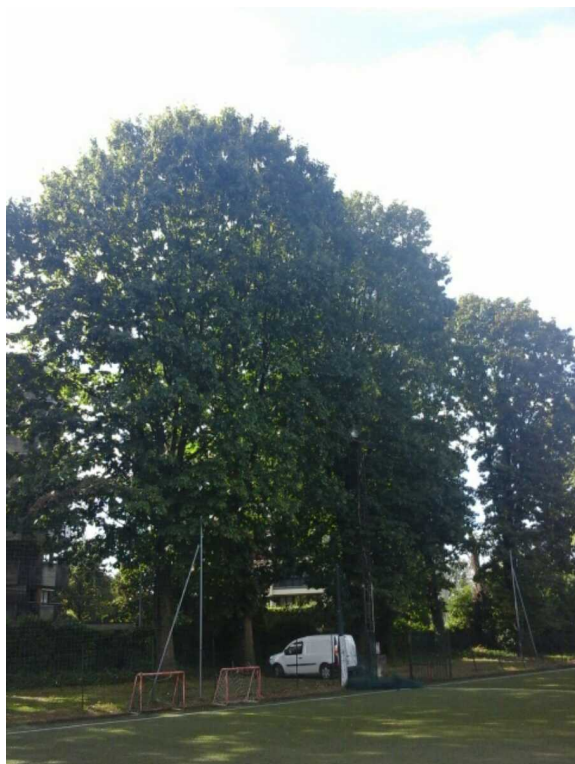

Immagine

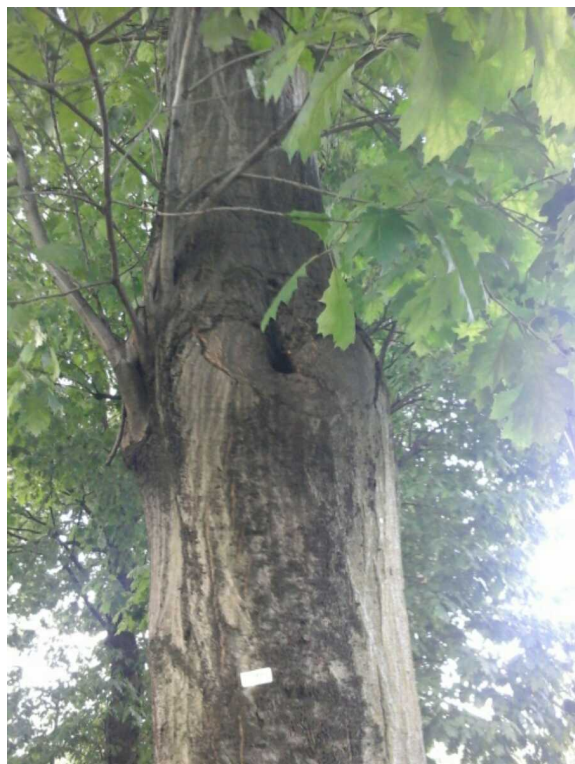


Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: pubblica via  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Quercus rubra **Altezza (mt):** 25 **Diametro (cm):** 60  
**Circonferenza (cm):** 188 **Diametro chioma (mt):** 8  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETTO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Cavità al tronco	Ferite lungo le branche
		Ferite potat. non cicatriz.	Interferenza con altra pianta
			Interferenza con palo o lampione
			Monconi secchi
			Secco fisiologico

**Giudizio pianta:** Sufficiente  
**Note:**


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

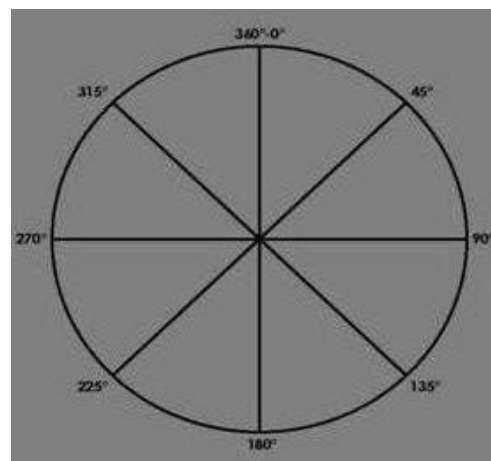


SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Approfondimento strumentale con Tomografia



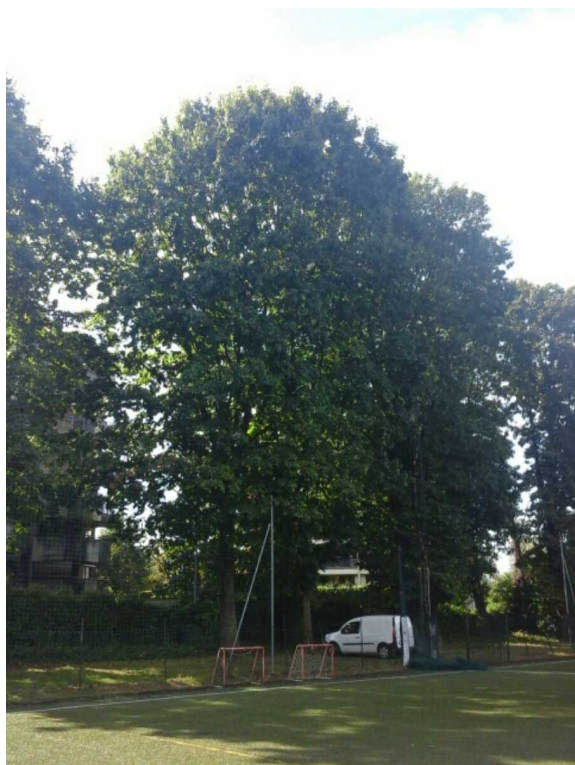

Immagine

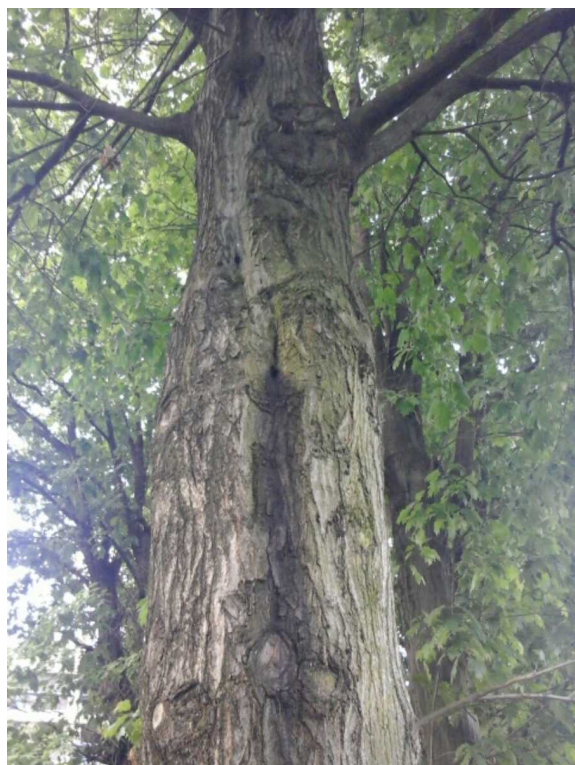


Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: pubblica via Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Quercus rubra **Altezza (mt):** 25 **Diametro (cm):** 75  
**Circonferenza (cm):** 235 **Diametro chioma (mt):** 9  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Totalmente nascosto	Cavità al tronco	Branche secche
		Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
		Infestato da rampicanti	Interferenza con altra pianta
			Interferenza con palo o lampione
			Monconi secchi
			Secco fisiologico

**Giudizio pianta:** Sufficiente  
**Note:**


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**

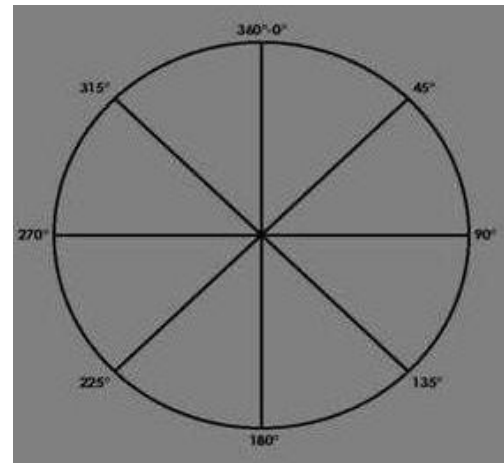

**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Approfondimento strumentale con Tomografia



Immagine

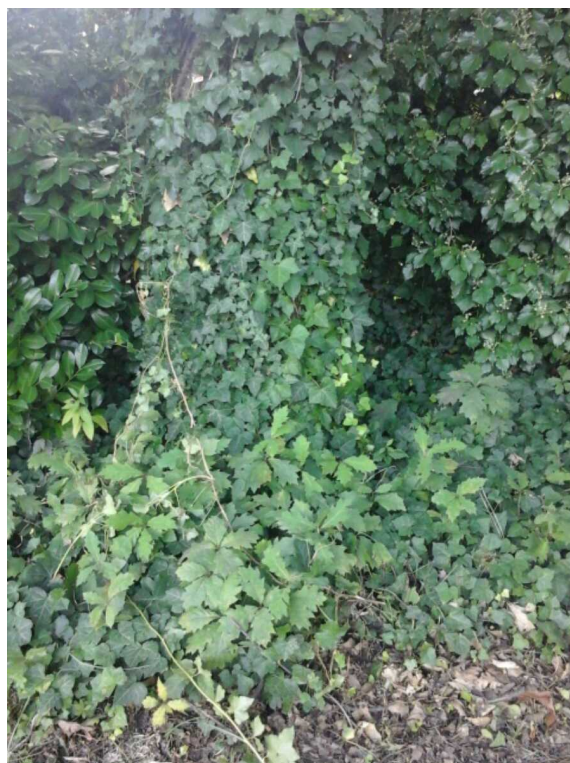


Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

--


## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
<p>Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: pubblica via Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p>	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista

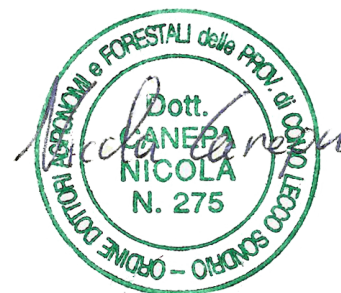

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Quercus rubra **Altezza (mt):** 25 **Diametro (cm):** 75  
**Circonferenza (cm):** 235 **Diametro chioma (mt):** 9  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Carpofori	Ferite lungo le branche
		Cavità aperta	Interferenza con altra pianta
		Ferite potat. non cicatriz.	Secco fisiologico
		Inclinato	
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

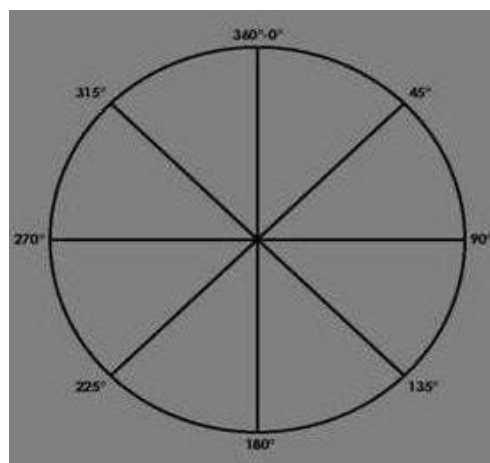


**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Approfondimeto strumentale con Tomografia

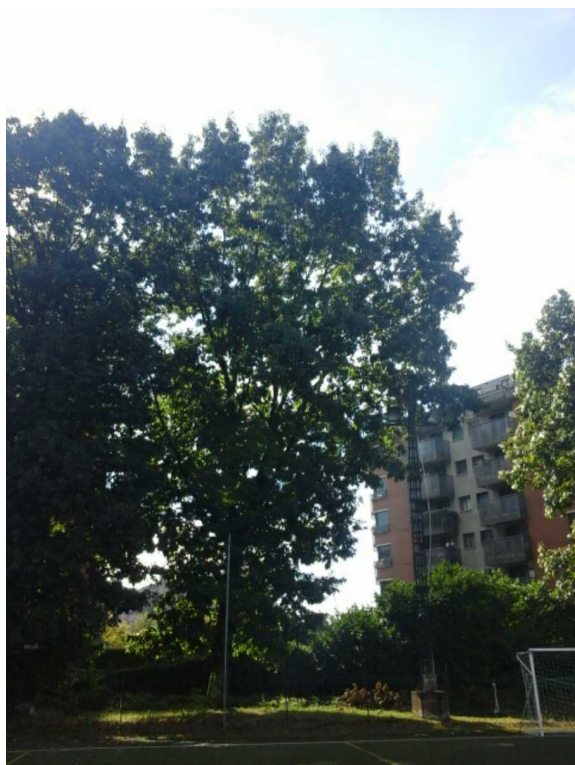

Immagine

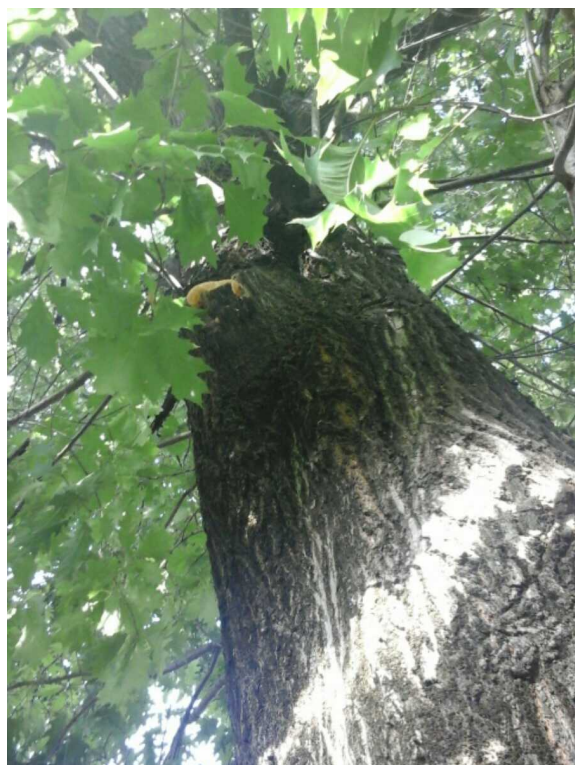


Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

--

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
<p>Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: pubblica via Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p>	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Quercus rubra **Altezza (mf):** 25 **Diametro (cm):** 70  
**Circonferenza (cm):** 220 **Diametro chioma (mf):** 9  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Cavità aperta	Branca/he secca/he
		Ferite potat. non cicatriz.	Carpofori branche
			Ferite lungo le branche
			Interferenza con altra pianta
			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

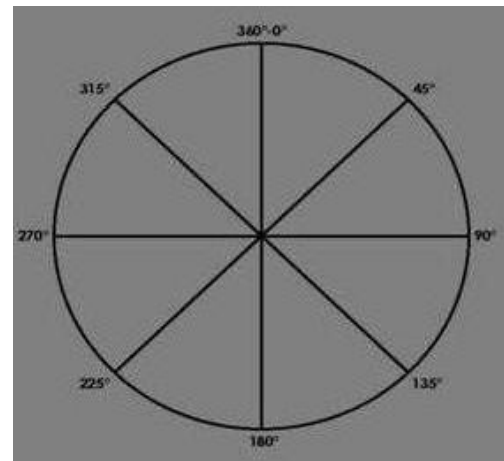


SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Approfondimeto strumentale con Tomografia

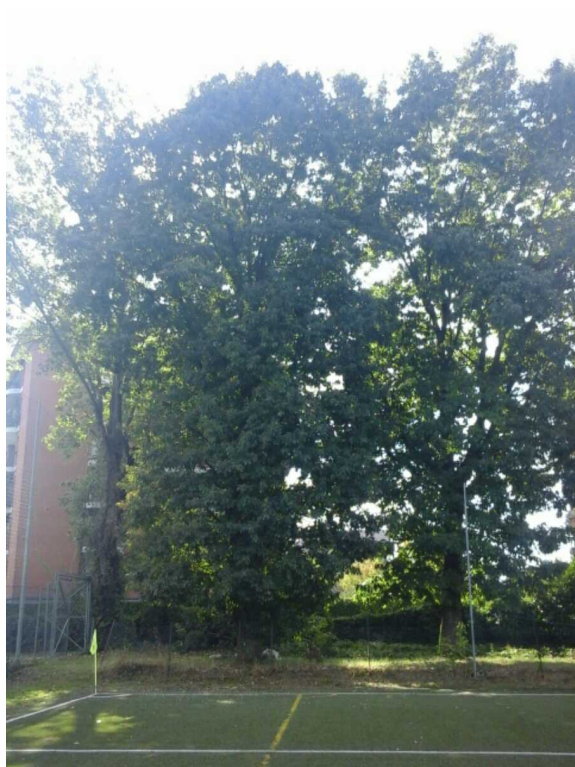

Immagine

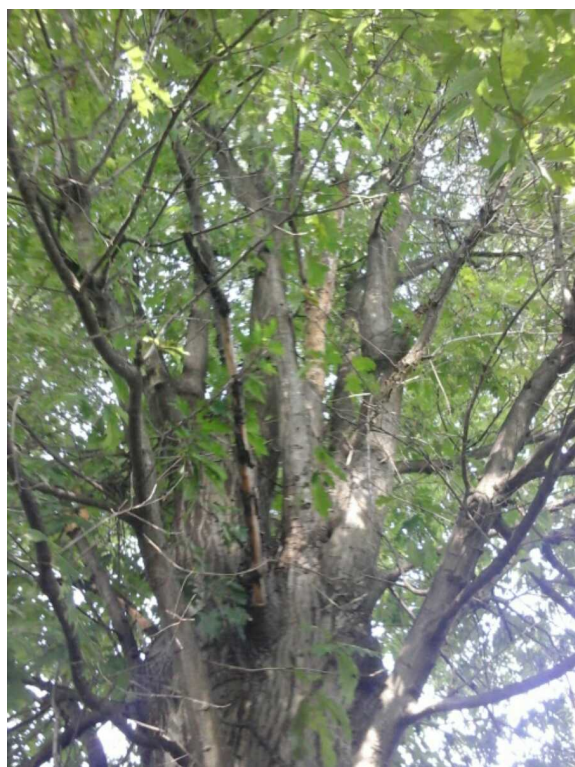


Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
<p>Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: pubblica via Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p>	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Populus nigra **Altezza (mf):** 25 **Diametro (cm):** 100  
**Circonferenza (cm):** 314 **Diametro chioma (mf):** 9  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETTO	FUSTO	CHIOMA
Interferenza con manufatto	Totalmente nascosto	Ferite potat. non cicatriz.	Branca/he secca/he
Non visibili		Infestato da rampicanti	Ferite lungo le branche
Possibili danni			Interferenza con altra pianta
			Interferenza con palo o lampione
			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**

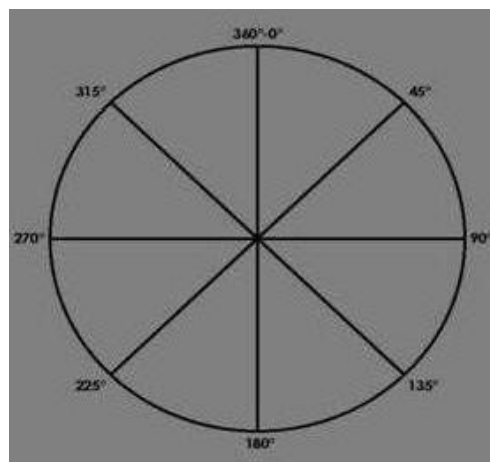

**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Approfondimeto strumentale con Tomografia



Immagine

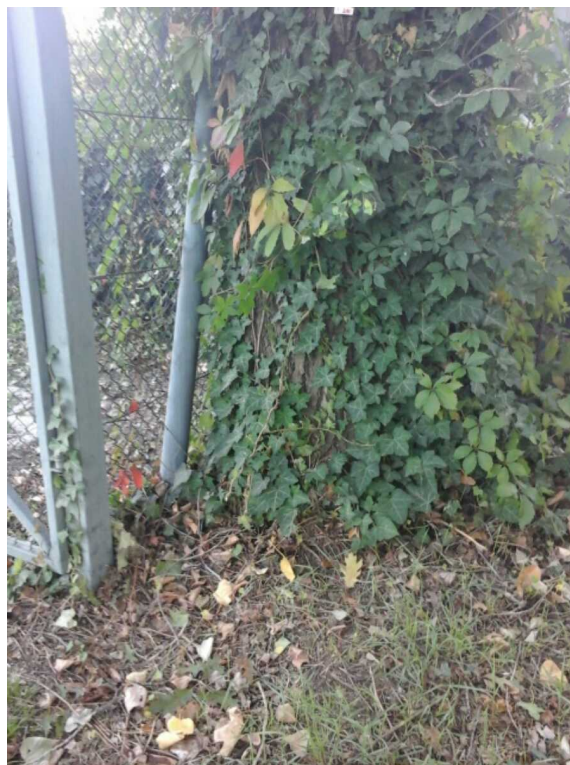


Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
<p>Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: pubblica via Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p>	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Fraxinus excelsior **Altezza (mt):** 12 **Diametro (cm):** 40  
**Circonferenza (cm):** 126 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Totalmente nascosto	Infestato da rampicanti	Ferite lungo le branche
Possibili danni		Sinuoso	Infestata da rampicante
			Interferenza con altra pianta
			Interferenza con manufatto
			Interferenza con palo o lampione
			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI			
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**

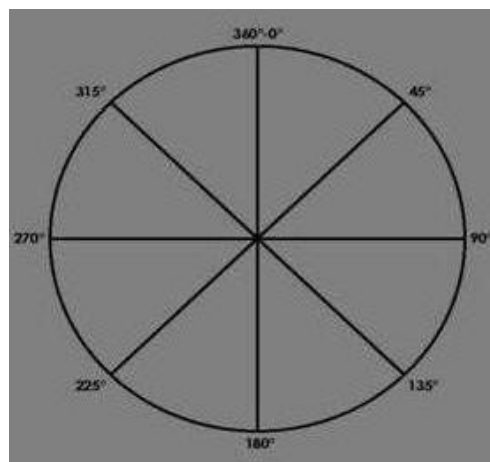

**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: pubblica via Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Gleditsia triacanthos **Altezza (mf):** 12 **Diametro (cm):** 30  
**Circonferenza (cm):** 94 **Diametro chioma (mf):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETTO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Totalmente nascosto	Infestato da rampicanti	Ferite lungo le branche
		Sinuoso	Infestata da rampicante
			Interferenza con altra pianta
			Interferenza con manufatto
			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>	Cartellino non applicato.		


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**

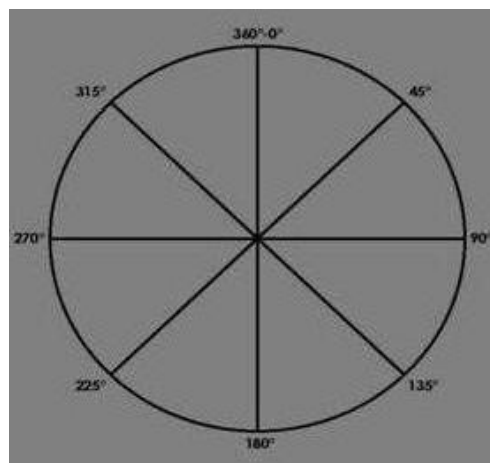

**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Rimozione infestante



Immagine



Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

--

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: pubblica via Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 12 **Diametro (cm):** 30  
**Circonferenza (cm):** 94 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETTO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Totalmente nascosto	Infestato da rampicanti	Ferite lungo le branche
		Sinuoso	Infestata da rampicante
			Interferenza con altra pianta
			Interferenza con manufatto
			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>	Cartellino non applicato.		

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
<p>Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: pubblica via Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p>	

Professionista/Studio incaricato:

 The GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Fraxinus excelsior **Altezza (mt):** 13 **Diametro (cm):** 30  
**Circonferenza (cm):** 94 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Parzialmente nascosto	Inclinato	Ferite lungo le branche
		Infestato da rampicanti	Infestata da rampicante
		Policormico	Interferenza con altra pianta
			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

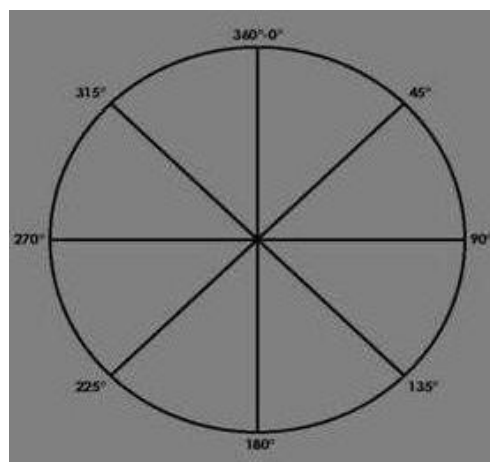

SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna



Immagine

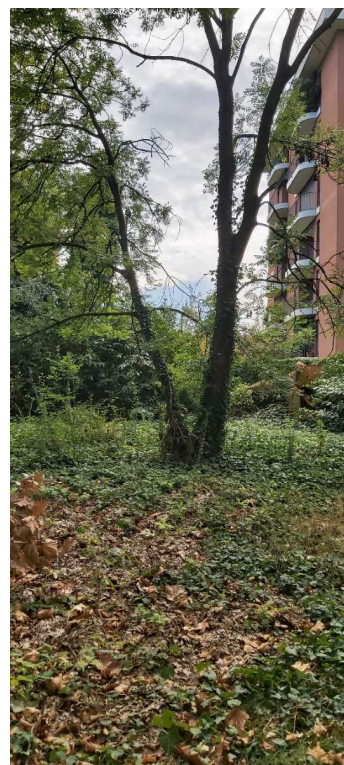


Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE


## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
<p>Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: pubblica via Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p>	

Professionista/Studio incaricato:

 The **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista

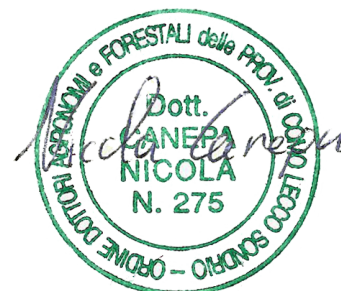

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Fraxinus excelsior **Altezza (mt):** 13 **Diametro (cm):** 30  
**Circonferenza (cm):** 94 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Parzialmente nascosto	Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
Possibili danni		Infestato da rampicanti	Infestata da rampicante
		Sinuoso	Interferenza con altra pianta
			Interferenza con manufatto
			Interferenza con palo o lampione
			Monconi secchi
			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  X 24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**

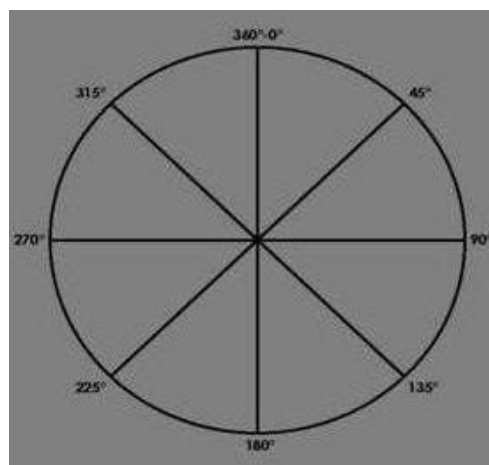

**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

--


## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: pubblica via Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista

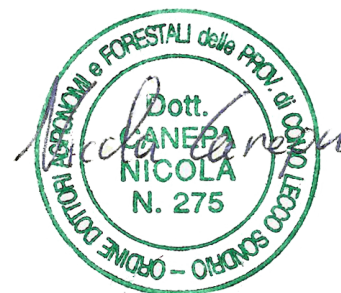

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 29-09-2020      Ambito: Ambito 2 Milano  
 Tassonomia: Platanus x acerifolia      Altezza (mt): 13      Diametro (cm): 30  
 Circonferenza (cm): 94      Diametro chioma (mt): 6  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Parzialmente nascosto	Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
Possibili danni		Infestato da rampicanti	Infestata da rampicante
			Interferenza con altra pianta
			Interferenza con manufatto
			Interferenza con palo o lampione
			Monconi secchi
			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input checked="" type="checkbox"/> X 24 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro due anni



Immagine



Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: pubblica via Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli	

Professionista/Studio incaricato:

 The GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

<b>Data rilievo:</b> 29-09-2020	<b>Ambito:</b> Ambito 2 Milano	
<b>Tassonomia:</b> Robinia pseudoacacia	<b>Altezza (mt):</b> 8	<b>Diametro (cm):</b> 25
<b>Circonferenza (cm):</b> 78	<b>Diametro chioma (mt):</b> 5	
<b>Sito di radicazione:</b> Terreno inerbito	<b>Disposizione:</b> Gruppo misto	<b>Fase fisiologica:</b> Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Carie	Ferita/e aperta	Branca/he secca/he
	Ferita	Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
		Inclinato	Interferenza con altra pianta
			Interferenza con palo o lampione
			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI			
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO		RICONTROLLO	
<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 36 mesi	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 24 mesi	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 18 mesi	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 12 mesi	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 6 mesi	<input type="checkbox"/>



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

--

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 29-09-2020      Ambito: Ambito 2 Milano  
 Tassonomia: Platanus x acerifolia      Altezza (mt): 13      Diametro (cm): 45  
 Circonferenza (cm): 141      Diametro chioma (mt): 8  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
		Fusti codominanti	Interferenza con altra pianta
		Inclinato	Interferenza con palo o lampione
			Secco fisiologico


Giudizio pianta: Sufficiente  
 Note:

**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

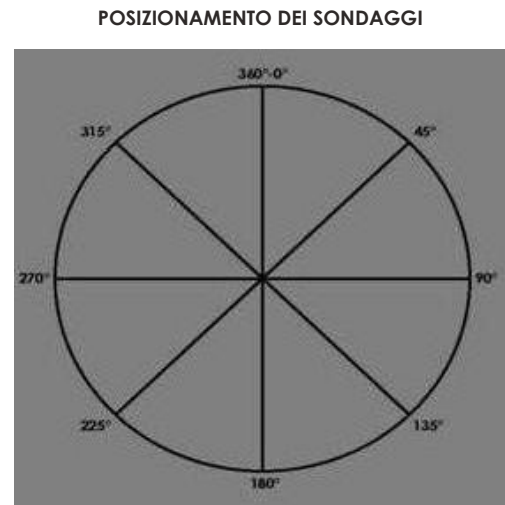


**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno

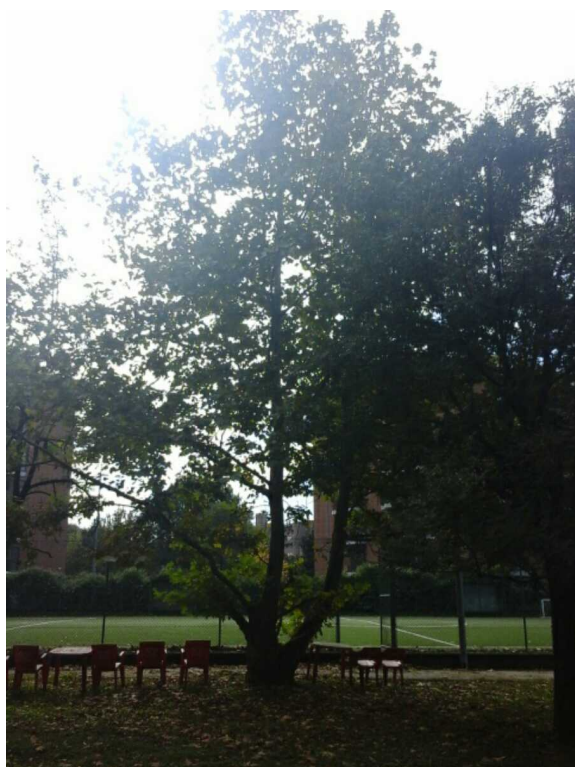

Immagine



Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli	

Professionista/Studio incaricato:

The  **GREEN** ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Fraxinus ornus **Altezza (mt):** 8 **Diametro (cm):** 30  
**Circonferenza (cm):** 94 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Cavità aperta	Carie	Ferite lungo le branche
		Castello compromesso	Inserzione debole branche
		Ferita/e da sbrancamento	Interferenza con altra pianta
		Ferite potat. non cicatriz.	Secco fisiologico
		Fori di picchio	
		Inclinato	
		Stroncato	
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**


**VALORI STRUMENTALI**

<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

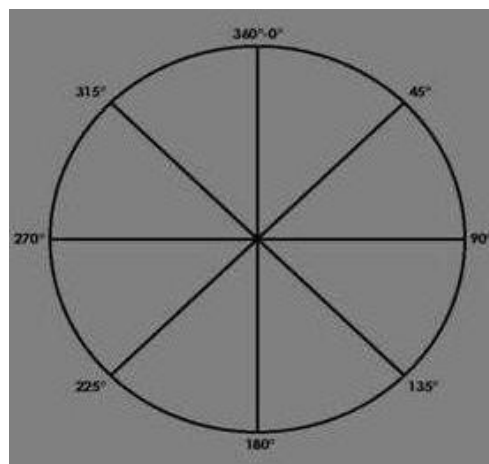

SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine

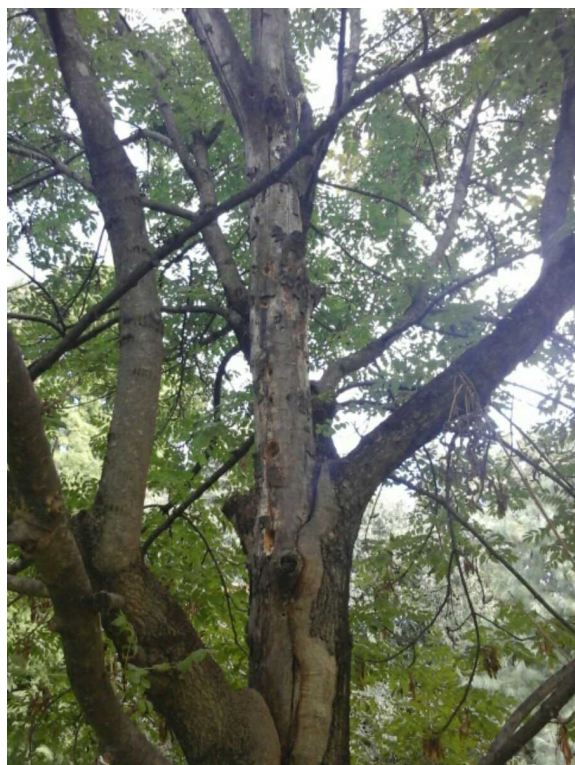


Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 9 **Diametro (cm):** 30  
**Circonferenza (cm):** 94 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETTO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Totalmente nascosto	Ferite potat. non cicatriz. Inclinato	Branca/he secca/he Ferite lungo le branche Interferenza con altra pianta Interferenza con edificio Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**


**VALORI STRUMENTALI**

<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

**RICONTROLLO**

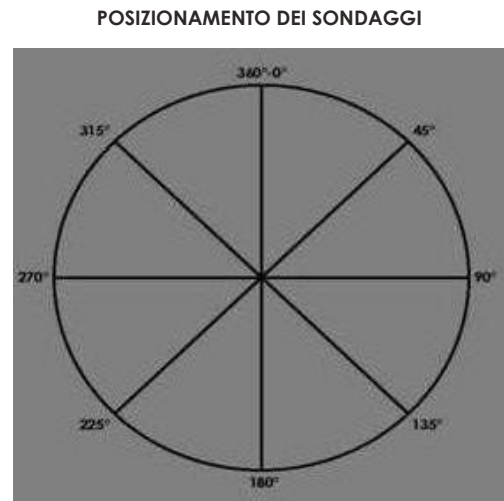

**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI


Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista

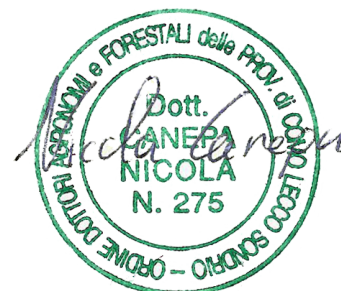

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 29-09-2020      Ambito: Ambito 2 Milano  
 Tassonomia: Platanus x acerifolia      Altezza (mt): 14      Diametro (cm): 35  
 Circonferenza (cm): 110      Diametro chioma (mt): 6  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Parzialmente nascosto	Carie	Branca compromessa
		Cavità aperta	Carie
		Ferita/e aperta	Cavità su branche
		Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
		Infestato da rampicanti	Infestata da rampicante
			Interferenza con altra pianta
			Ramificazioni secche
			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale       Sufficiente  
 Al limite       Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile       36 mesi  
 B - bassa       24 mesi  
 C - moderata       18 mesi  
 C-D - elevata       12 mesi  
 D - estrema       6 mesi

**RICONTROLLO**

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**

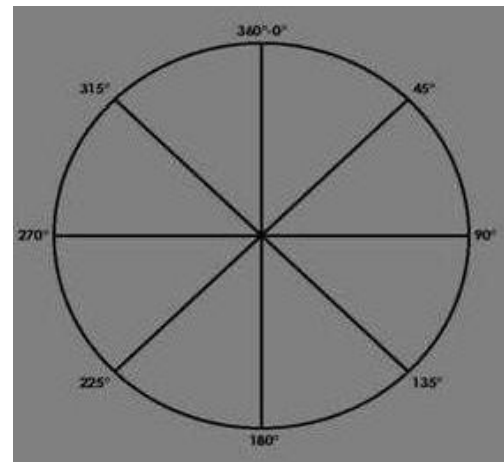

**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine

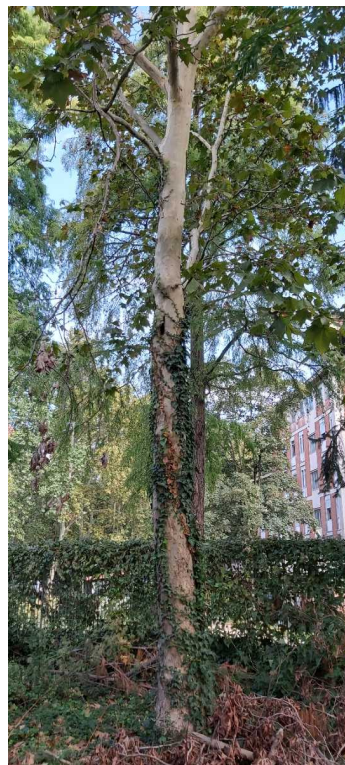


Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI


Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista

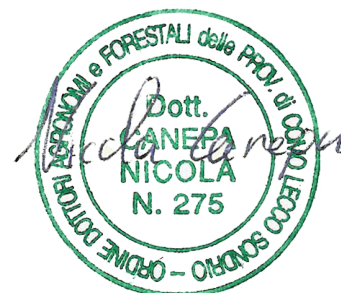

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 29-09-2020      Ambito: Ambito 2 Milano  
 Tassonomia: Pinus strobus      Altezza (mt): 5      Diametro (cm): 40  
 Circonferenza (cm): 126      Diametro chioma (mt): 0  
 Sito di radicazione: Terreno inerbito      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Totalmente nascosto	Infestato da rampicanti	
		Stroncato	
<b>Giudizio pianta:</b>	Pessimo - Pianta morta		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi


POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

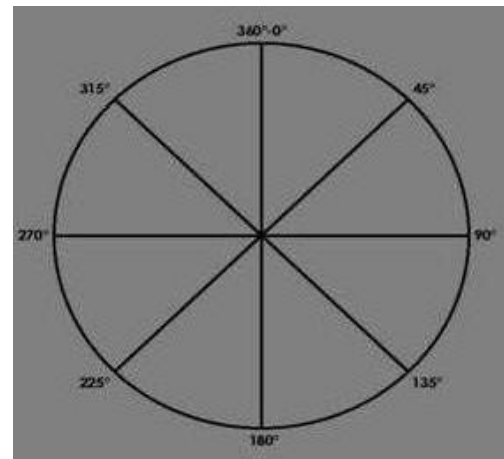

SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento

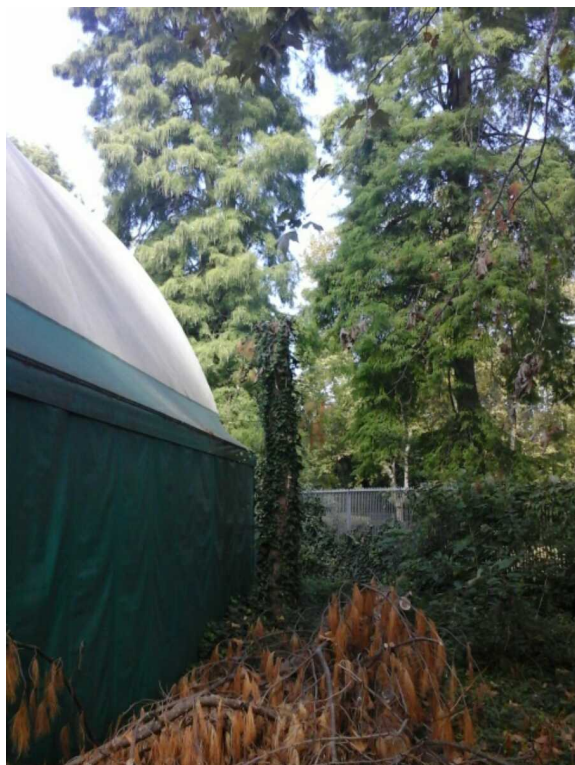

Immagine



## GEOLOCALIZZAZIONE

--


## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista

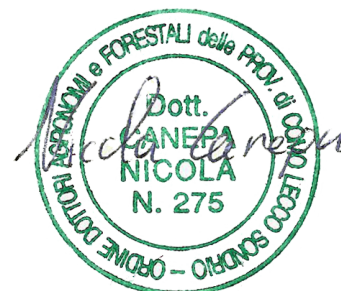

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Carpinus betulus **Altezza (mt):** 10 **Diametro (cm):** 25  
**Circonferenza (cm):** 78 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Ferita	Ferita/e aperta	Ferite lungo le branche
Possibili danni		Inclinato	Infestata da rampicante
			Interferenza con altra pianta
			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

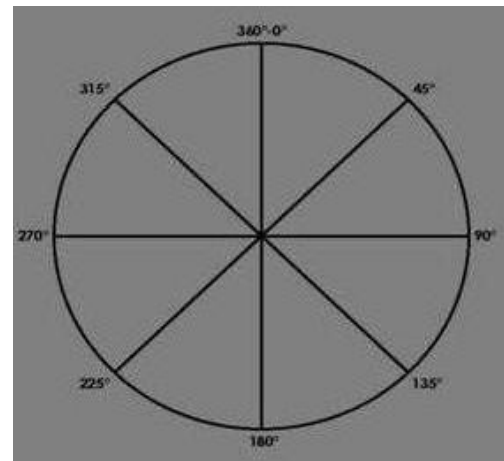

SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI


Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista

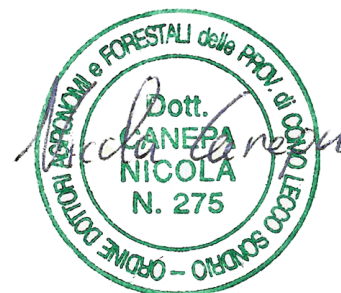

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Fraxinus excelsior **Altezza (mt):** 11 **Diametro (cm):** 25  
**Circonferenza (cm):** 78 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Interferenza con altra pianta		Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
Non visibili		Inclinato	Infestata da rampicante
Possibili danni		Infestato da rampicanti	Interferenza con altra pianta
			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

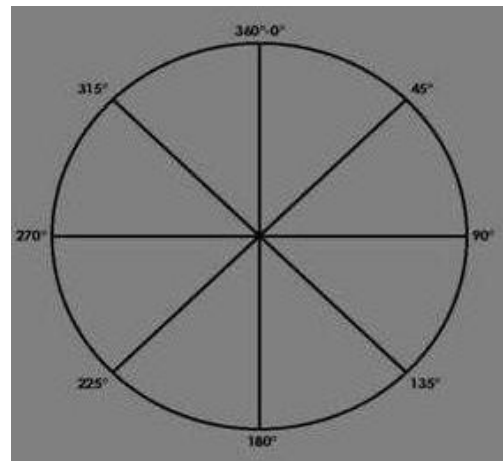

SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno



Immagine



Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Carpinus betulus **Altezza (mf):** 6 **Diametro (cm):** 20  
**Circonferenza (cm):** 63 **Diametro chioma (mf):** 2  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Interferenza con altra pianta	Carie	Carie	Interferenza con altra pianta
Non visibili	Cavità	Cavità al tronco	
Possibili danni	Ferita	Ferita/e aperta	
		Stroncato	
<b>Giudizio pianta:</b>	Pessimo		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi


POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

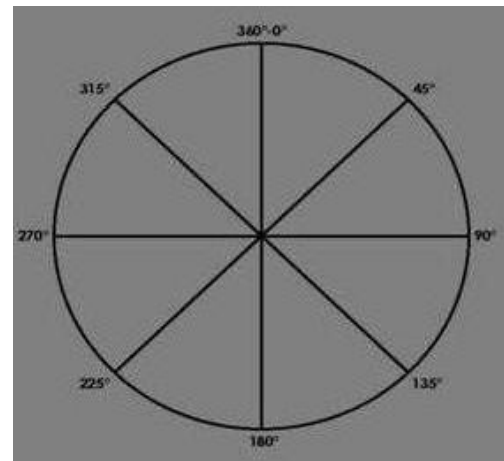

**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento

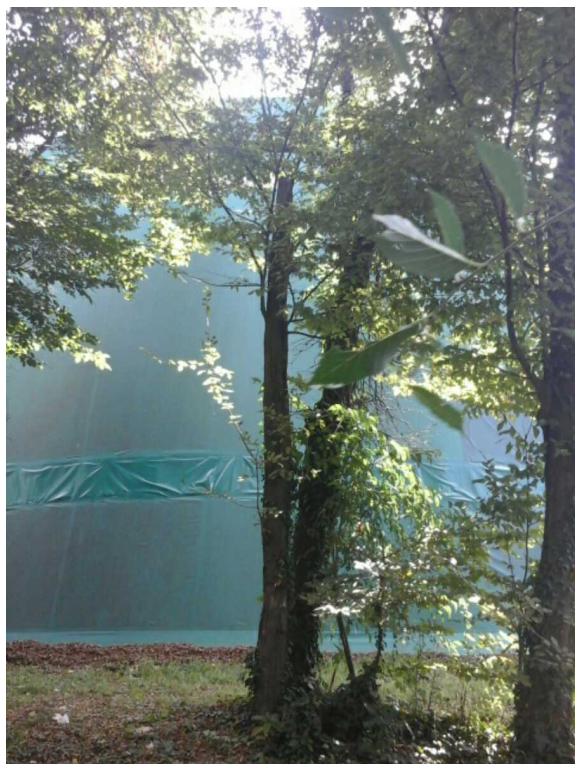

Immagine

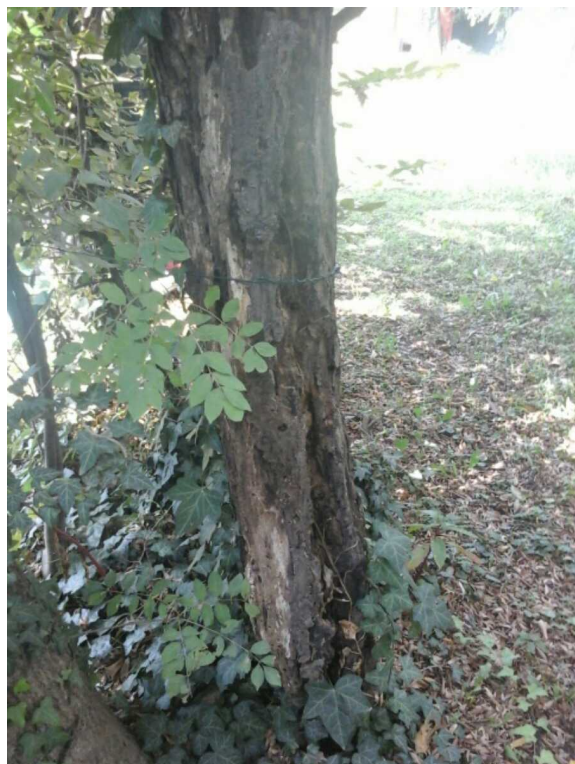


Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Carpinus betulus **Altezza (mt):** 10 **Diametro (cm):** 25  
**Circonferenza (cm):** 78 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Interferenza con altra pianta		Inclinato	Interferenza con altra pianta
Non visibili		Infestato da rampicanti	Secco fisiologico
Possibili danni			
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

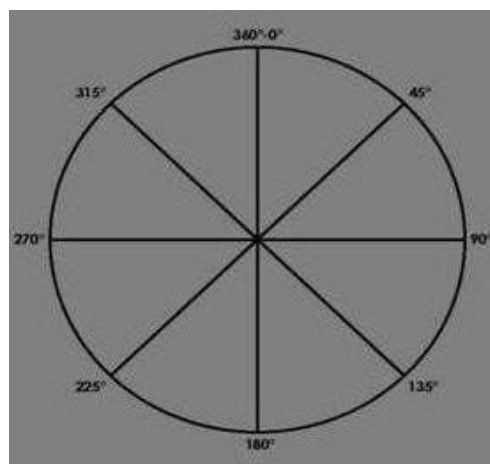

**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno



Immagine

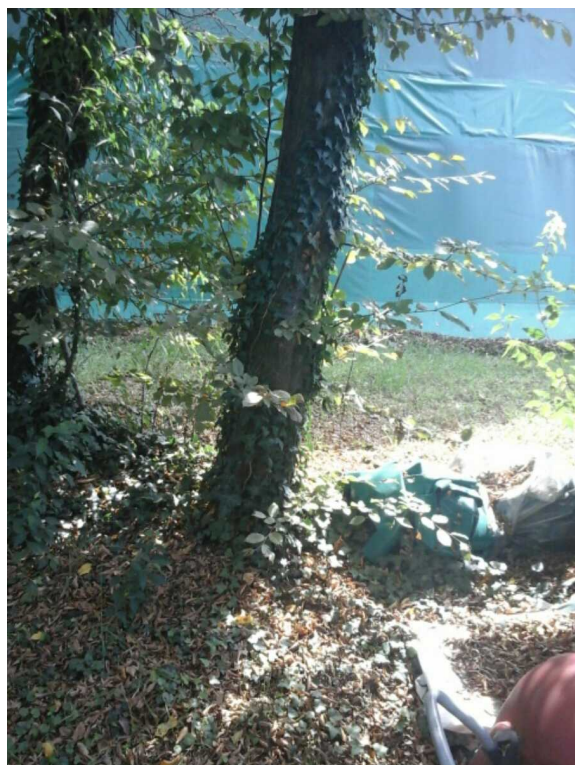


Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Metasequoia glyptostroboides **Altezza (mt):** 21 **Diametro (cm):** 60  
**Circonferenza (cm):** 157 **Diametro chioma (mt):** 7  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Interferenza con manufatto	Depressioni e concavità	Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
Non visibili		Infestato da rampicanti	Infestata da rampicante
			Interferenza con altra pianta
			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**

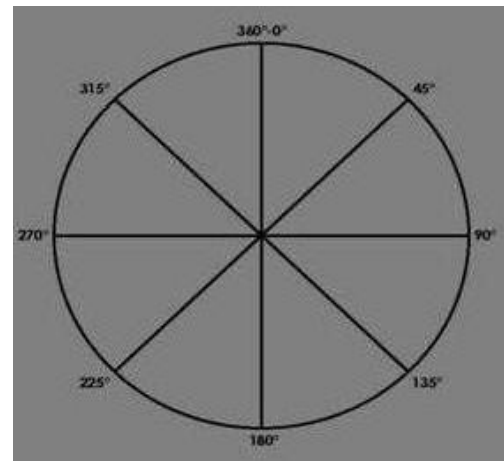

**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Approfondimeto strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

--

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
<p>Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p>	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano

**Tassonomia:** Metasequoia glyptostroboides **Altezza (mf):** 21 **Diametro (cm):** 60

**Circonferenza (cm):** 188 **Diametro chioma (mf):** 7

**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Interferenza con manufatto		Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
Non visibili		Infestato da rampicanti	Interferenza con altra pianta
Utenze sotterranee nelle vicinanze			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente

Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile

B - bassa

C - moderata

C-D - elevata

D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi


24 mesi

18 mesi

12 mesi

6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**

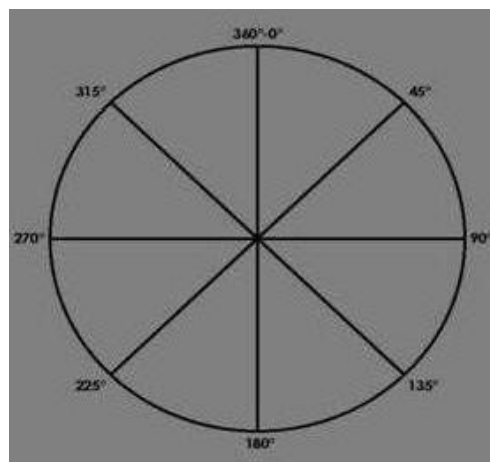

**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Approfondimento strumentale con Tomografia



Immagine

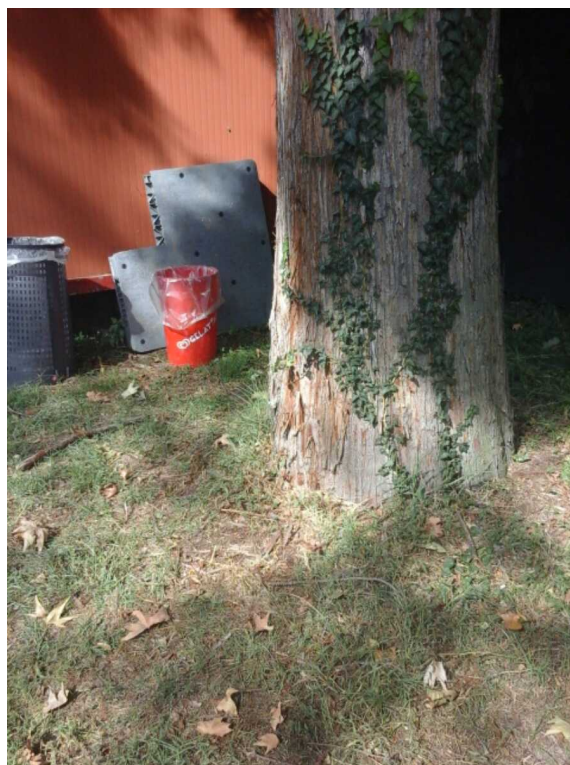


Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

--

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
<p>Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p>	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Metasequoia glyptostroboides **Altezza (mf):** 15 **Diametro (cm):** 40  
**Circonferenza (cm):** 126 **Diametro chioma (mf):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz. Inclinato	Ferite lungo le branche Interferenza con altra pianta Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**

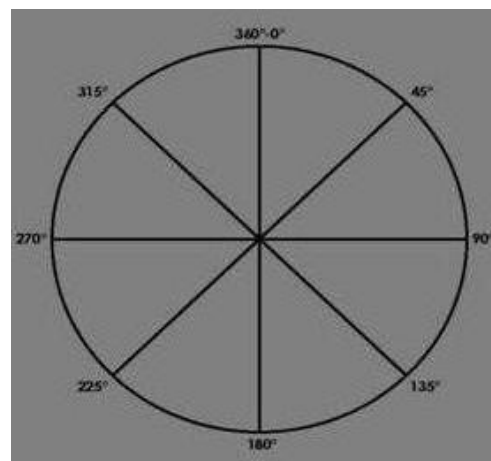

**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Approfondimeto strumentale con Tomografia



Immagine

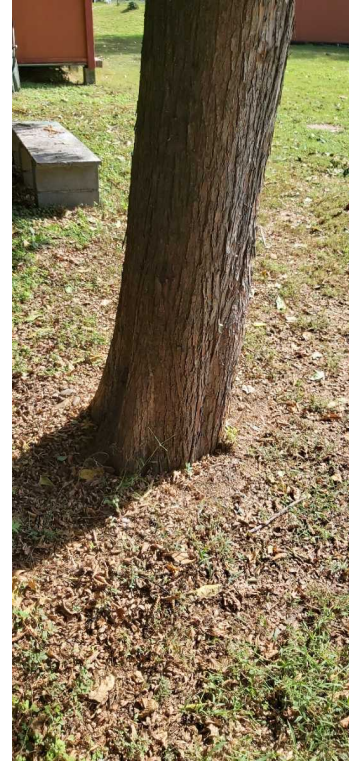


Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
<p>Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p>	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Metasequoia glyptostroboides **Altezza (mf):** 21 **Diametro (cm):** 55  
**Circonferenza (cm):** 173 **Diametro chioma (mf):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
		Infestato da rampicanti	Interferenza con altra pianta
		Sinuoso	Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI			
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**

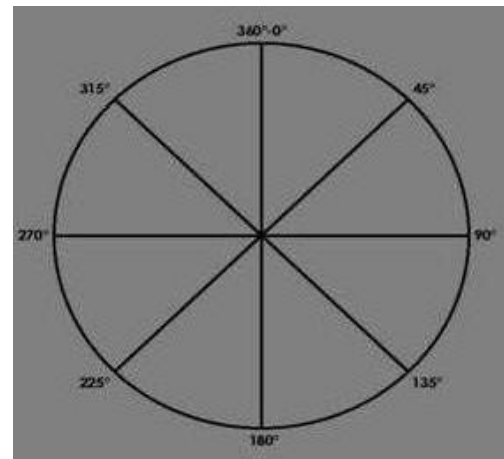


**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Approfondimento strumentale con Tomografia

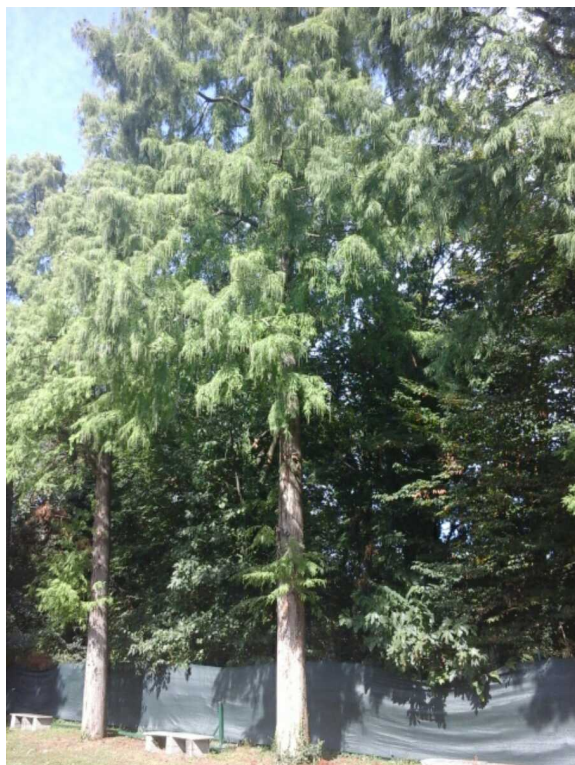

Immagine



Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
<p>Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p>	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Metasequoia glyptostroboides **Altezza (mt):** 15 **Diametro (cm):** 60  
**Circonferenza (cm):** 188 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz. Sinuoso	Ferite lungo le branche Interferenza con altra pianta Ramificazioni secche Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI			
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

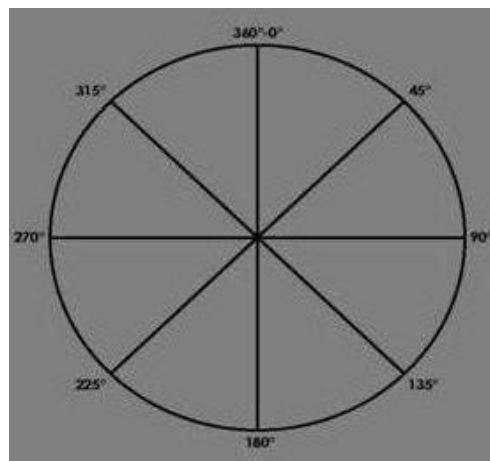

SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Approfondimento strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Fraxinus excelsior **Altezza (mt):** 13 **Diametro (cm):** 35  
**Circonferenza (cm):** 110 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Muro nelle vicinanze _____	Interferenza con manufatto _____	Carpofori _____	Asimmetrica _____
Non visibili _____	_____	Ferita/e aperta _____	Branca/he secca/he _____
Possibili danni _____	_____	Ferite potat. non cicatriz. _____	Carpofori branche _____
_____	_____	_____	Ferite lungo le branche _____
_____	_____	_____	Interferenza con altra pianta _____
_____	_____	_____	Secco fisiologico _____
<b>Giudizio pianta:</b> _____	Mediocre _____		
<b>Note:</b> _____			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi




**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



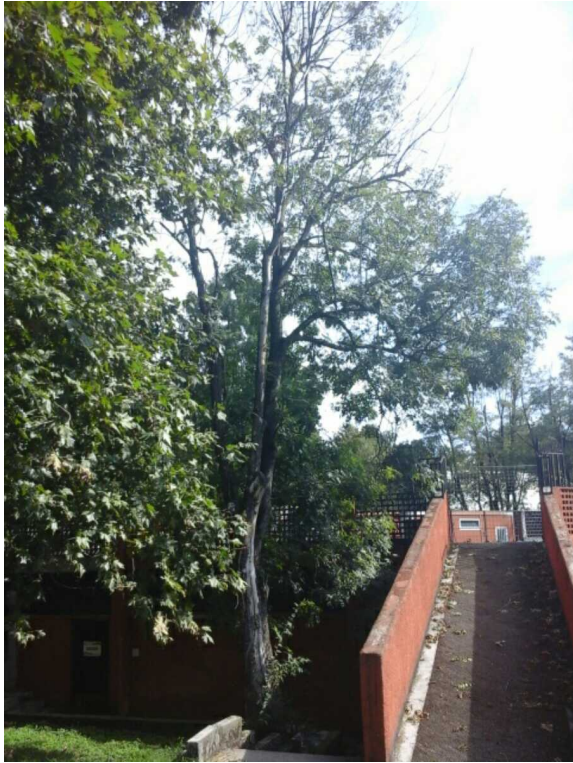

Immagine



Immagine difetti

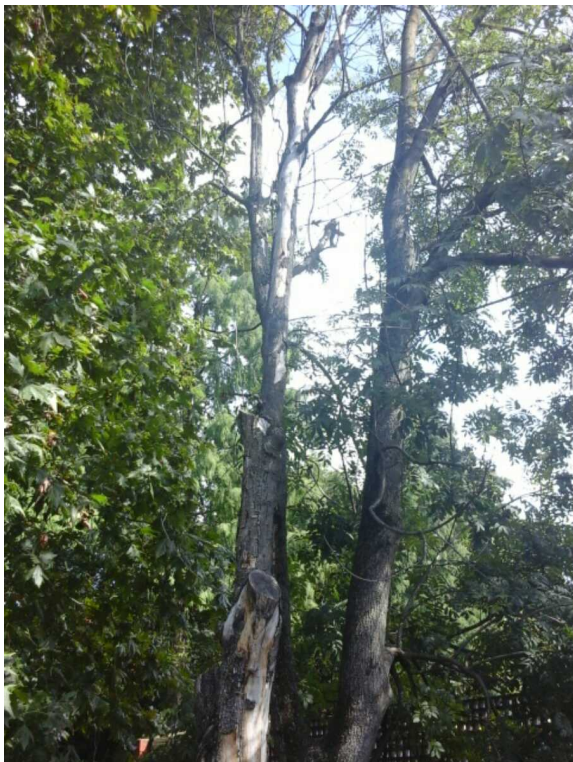


Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
<p>Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p>	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Platanus x acerifolia **Altezza (mt):** 20 **Diametro (cm):** 70  
**Circonferenza (cm):** 220 **Diametro chioma (mt):** 12  
**Sito di radicazione:** Scarpata **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Inclinato	Interferenza con altra pianta
			Ramificazioni secche
			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Discreto		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**


**VALORI STRUMENTALI**

<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

**RICONTROLLO**

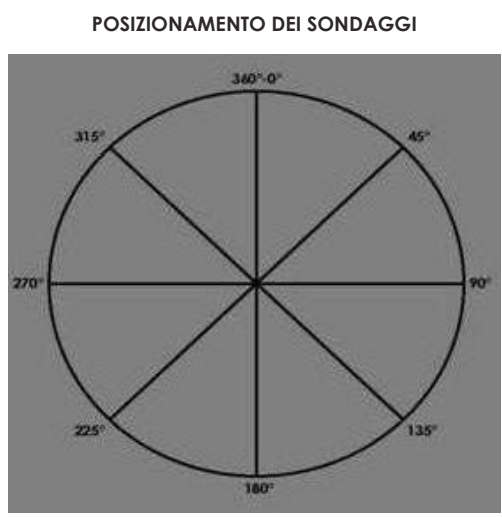

**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**  
 Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE


## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
<p>Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p>	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista

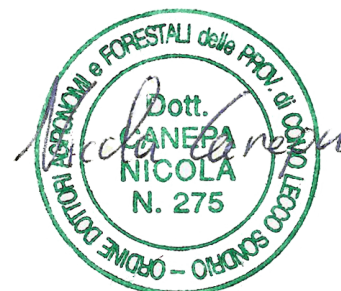

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Metasequoia glyptostroboides **Altezza (mt):** 21 **Diametro (cm):** 50  
**Circonferenza (cm):** 157 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
			Interferenza con altra pianta
			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**

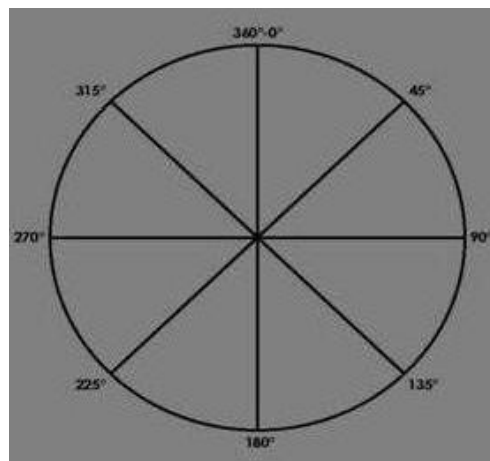


**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Approfondimento strumentale con Tomografia

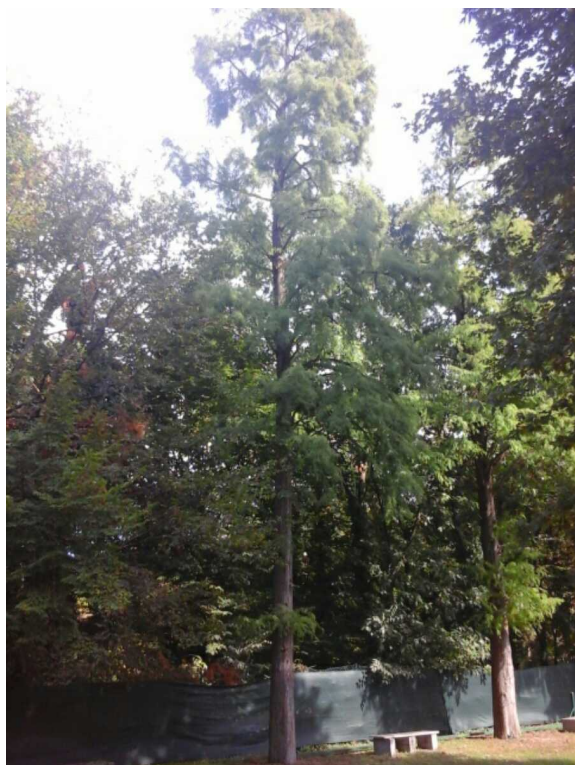

Immagine

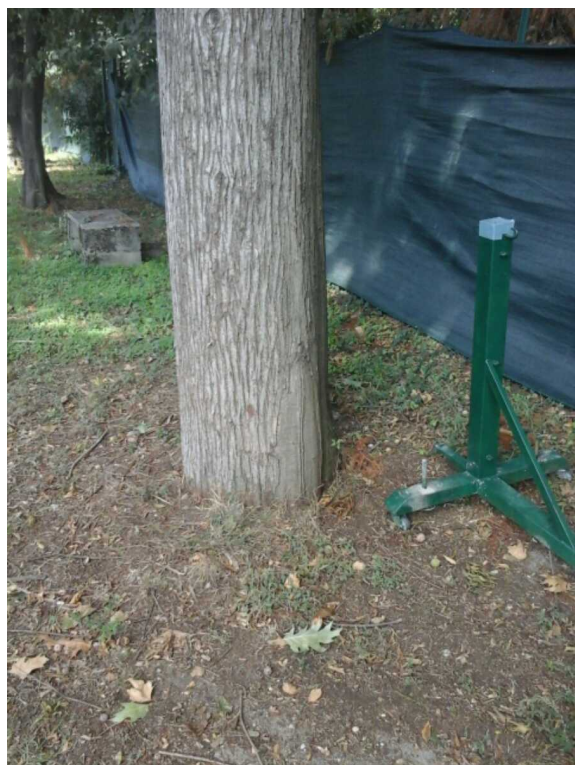


Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE


## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
<p>Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p>	

Professionista/Studio incaricato:

 The GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista

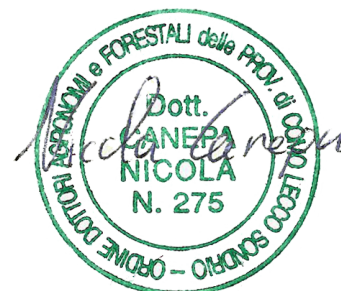

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Carpinus betulus **Altezza (mt):** 12 **Diametro (cm):** 25  
**Circonferenza (cm):** 78 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Interferenza con altra pianta		Carie	Ferite lungo le branche
Non visibili		Cavità aperta	Interferenza con altra pianta
		Ferita/e aperta	Secco fisiologico
		Ferite potat. non cicatriz.	
		Fessura orizzontale	
		Inclinato	
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 X D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**

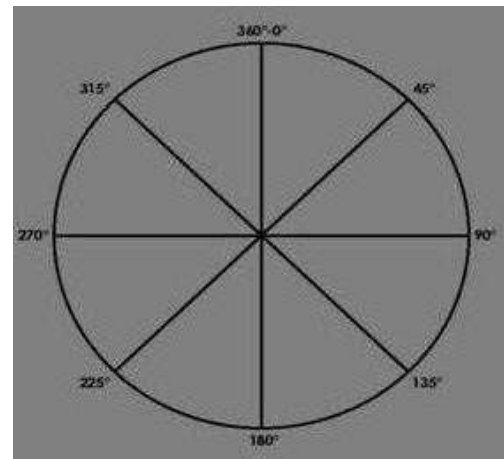

**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

--

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Prunus avium **Altezza (mf):** 12 **Diametro (cm):** 35  
**Circonferenza (cm):** 110 **Diametro chioma (mf):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Carpofori	Carie	Distacchi corticali	Ferite lungo le branche
Cordoni danneggiati	Carpofori	Essudati	Interferenza con altra pianta
Interferenza con altra pianta	Ferita	Ferite potat. non cicatriz.	Secco fisiologico
Non visibili		Fessura verticale	
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale       Sufficiente  
 Al limite       Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

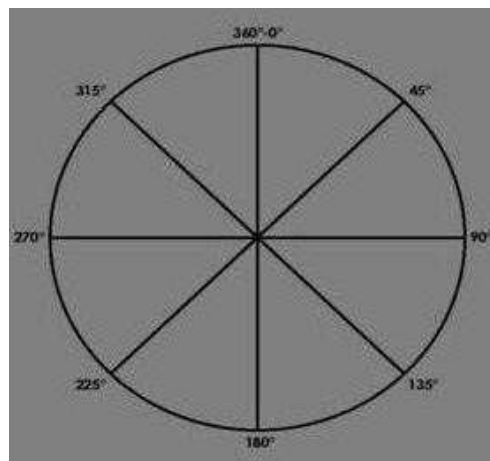

SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Metasequoia glyptostroboides **Altezza (mf):** 15 **Diametro (cm):** 55  
**Circonferenza (cm):** 173 **Diametro chioma (mf):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Interferenza con altra pianta		Cimato	Ferite lungo le branche
Non visibili		Ferita/e aperta	Interferenza con altra pianta
		Ferite potat. non cicatriz.	Rami secchi appesi
		Stroncato	Ramificazioni secche
			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

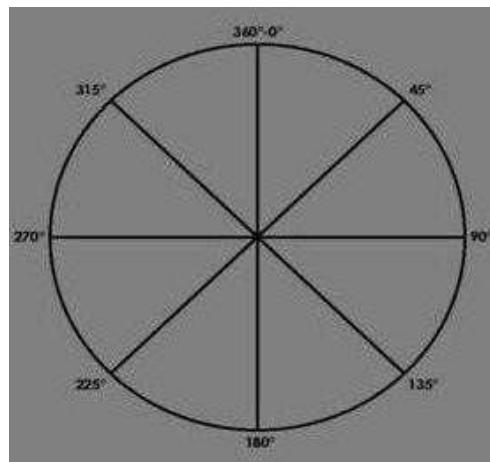

**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

--

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Metasequoia glyptostroboides **Altezza (mt):** 15 **Diametro (cm):** 55  
**Circonferenza (cm):** 173 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Cimato	Ferite lungo le branche
		Ferita/e aperta	Interferenza con altra pianta
		Ferite potat. non cicatriz.	Rami secchi appesi
		Stroncato	Ramificazioni secche
			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

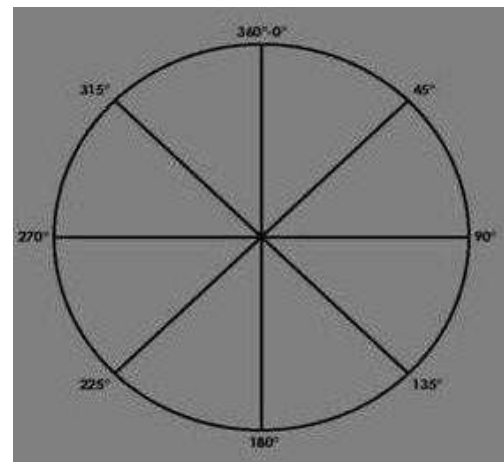

**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Abbattimento





Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

--

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Metasequoia glyptostroboides **Altezza (mt):** 21 **Diametro (cm):** 75  
**Circonferenza (cm):** 235 **Diametro chioma (mt):** 7  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
			Interferenza con altra pianta
			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

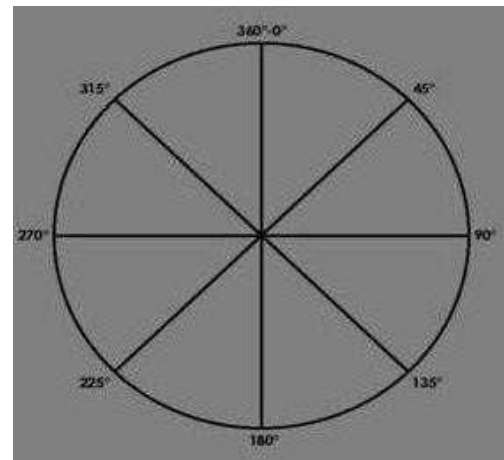

**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Approfondimento strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 11 **Diametro (cm):** 30  
**Circonferenza (cm):** 94 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Spontaneo

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETTO	FUSTO	CHIOMA
Interferenza con altra pianta _____	_____	Carie _____	Branche codominanti _____
Non visibili _____	_____	Cavità al castello _____	Ferite lungo le branche _____
_____	_____	Cavità al tronco _____	Inserzione debole branche _____
_____	_____	Ferite potat. non cicatriz. _____	Interferenza con altra pianta _____
_____	_____	Inclinato _____	Secco fisiologico _____
_____	_____	Stroncato _____	_____
<b>Giudizio pianta:</b> _____	Mediocre _____	_____	_____
<b>Note:</b> _____	_____	_____	_____


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

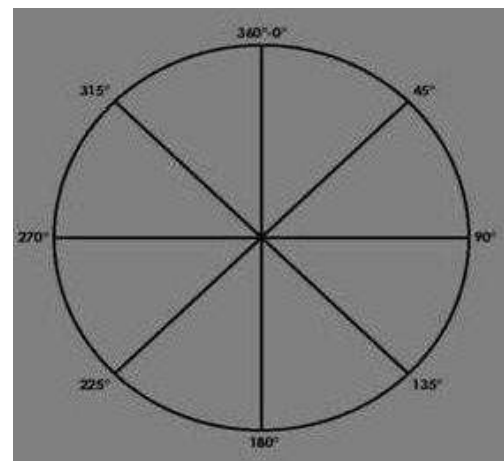

SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Metasequoia glyptostroboides **Altezza (mt):** 17 **Diametro (cm):** 60  
**Circonferenza (cm):** 188 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Interferenza con altra pianta		Ferite potat. non cicatriz.	Asimmetrica
Non visibili		Inclinato	Ferite lungo le branche
			Interferenza con altra pianta
			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**

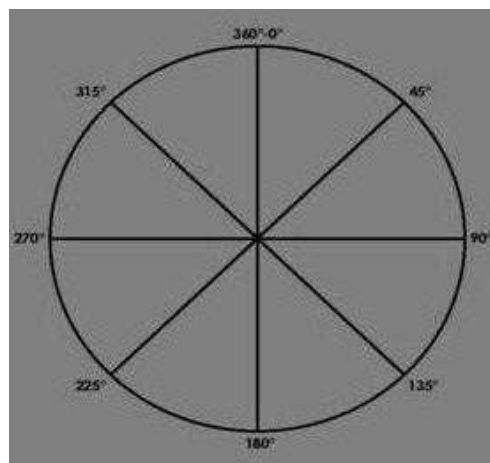

**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Approfondimento strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Metasequoia glyptostroboides **Altezza (mt):** 16 **Diametro (cm):** 35  
**Circonferenza (cm):** 110 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETTO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz. Sinuoso	Ferite lungo le branche Interferenza con altra pianta Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**

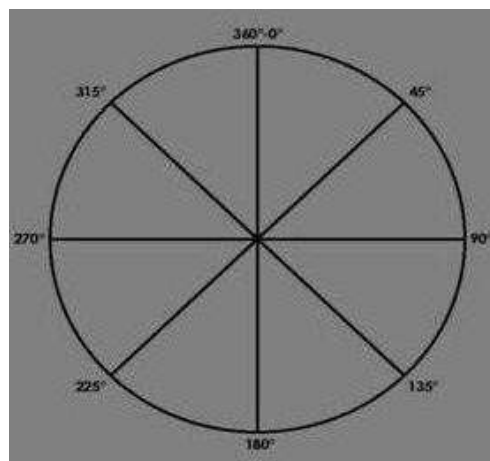

**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Approfondimento strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

--

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
<p>Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p>	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Metasequoia glyptostroboides **Altezza (mt):** 22 **Diametro (cm):** 70  
**Circonferenza (cm):** 220 **Diametro chioma (mt):** 7  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
		Inclinato	Interferenza con altra pianta
		Infestato da rampicanti	Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**

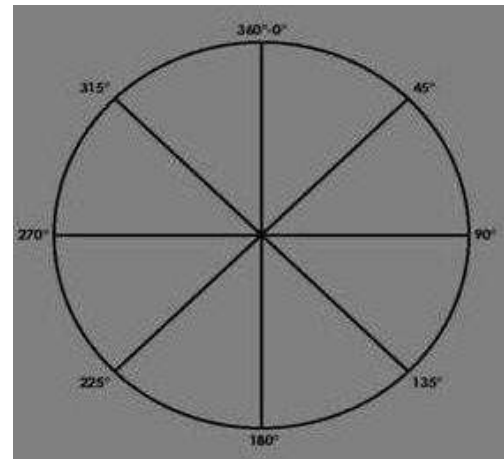

**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Approfondimento strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Fraxinus excelsior **Altezza (mt):** 12 **Diametro (cm):** 25  
**Circonferenza (cm):** 78 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Carie	Ferite lungo le branche
		Cavità aperta	Interferenza con altra pianta
		Ferita/e aperta	Secco fisiologico
		Inclinato	
		Sinuoso	
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

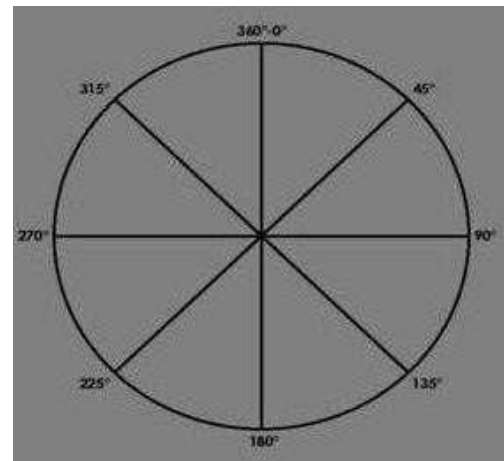

SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Metasequoia glyptostroboides **Altezza (mt):** 21 **Diametro (cm):** 60  
**Circonferenza (cm):** 188 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETTO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Carie	Carie	Ferite lungo le branche
Possibili danni	Cavità	Cavità al tronco	Interferenza con altra pianta
	Ferita	Ferita/e aperta	Secco fisiologico
		Ferite potat. non cicatriz.	
		Inclinato	
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**

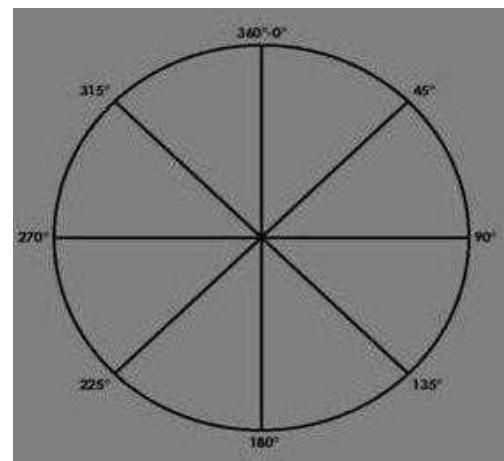

**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Approfondimento strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

--

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Celtis australis **Altezza (mt):** 19 **Diametro (cm):** 65  
**Circonferenza (cm):** 201 **Diametro chioma (mt):** 9  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Parzialmente nascosto	Ferite potat. non cicatriz. Infestato da rampicanti	Ferite lungo le branche Infestata da rampicante Interferenza con altra pianta Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> X C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

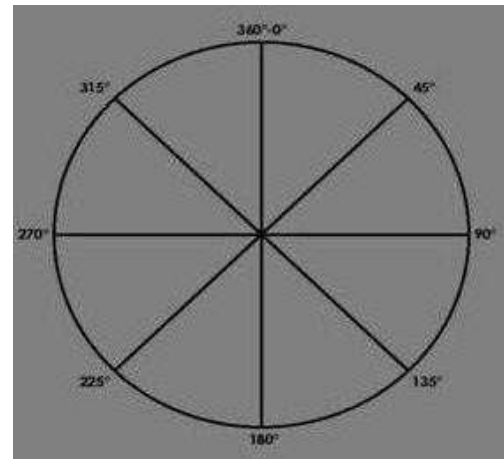

SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Approfondimento strumentale con Tomografia





Immagine



Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Quercus rubra **Altezza (mt):** 19 **Diametro (cm):** 40  
**Circonferenza (cm):** 126 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Interferenza con altra pianta	Carie	Carie	Ferite lungo le branche
Non visibili	Cavit�	Cavit� aperta	Interferenza con altra pianta
	Ferita	Ferita/e aperta	Secco fisiologico
	Parzialmente nascosto	Ferite potat. non cicatriz.	
		Inclinato	
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi


POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

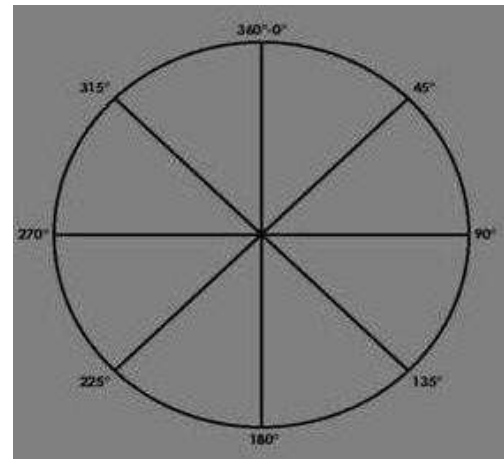

**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento

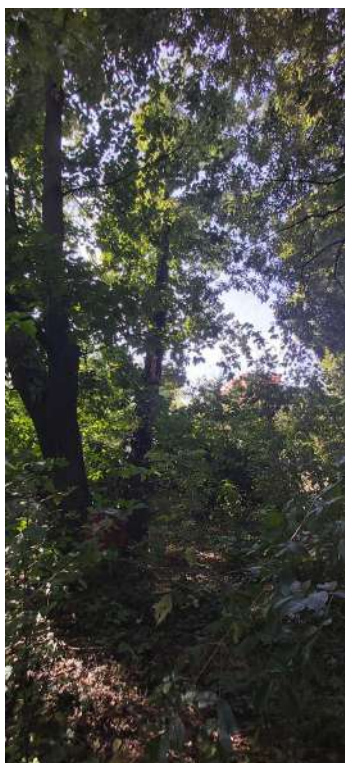

Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

--

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
<p>Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p>	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Quercus rubra **Altezza (mt):** 19 **Diametro (cm):** 70  
**Circonferenza (cm):** 220 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Interferenza con altra pianta	Bombato	Carie	Ferite lungo le branche
Non visibili	Carie del legno	Cavità aperta	Interferenza con altra pianta
	Cavità	Ferita/e aperta	Secco fisiologico
	Ferita	Ferite potat. non cicatriz.	
	Parzialmente nascosto	Inclinato	
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

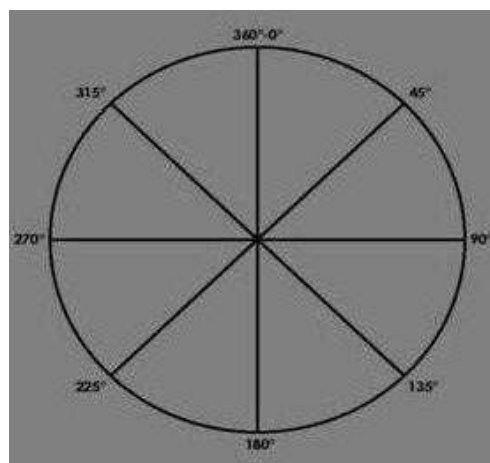

**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

--

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
<p>Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p>	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020  
**Tassonomia:** Metasequoia glyptostroboides  
**Circonferenza (cm):** 157  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito

**Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Altezza (mf):** 21  
**Diametro chioma (mf):** 6  
**Disposizione:** Gruppo misto

**Diametro (cm):** 50  
**Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Interferenza con altra pianta		Ferite potat. non cicatriz.	Asimmetrica
Non visibili		Infestato da rampicanti	Branche codominanti
Possibili danni			Ferite lungo le branche
			Infestata da rampicante
			Interferenza con altra pianta
			Interferenza con edificio
			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale       Sufficiente  
 Al limite       Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 X D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**

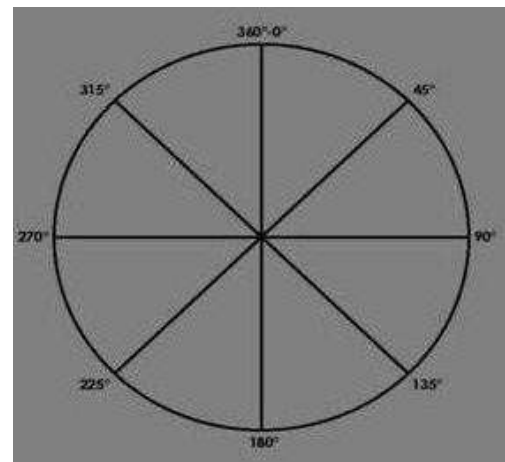

**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
<p>Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p>	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Populus nigra **Altezza (mf):** 16 **Diametro (cm):** 50  
**Circonferenza (cm):** 157 **Diametro chioma (mf):** 10  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETTO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Totalmente nascosto	Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
Terreno costipato		Inclinato	Interferenza con altra pianta
		Infestato da rampicanti	Monconi secchi
		Sinuoso	Rami secchi appesi
			Ramificazioni secche
			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

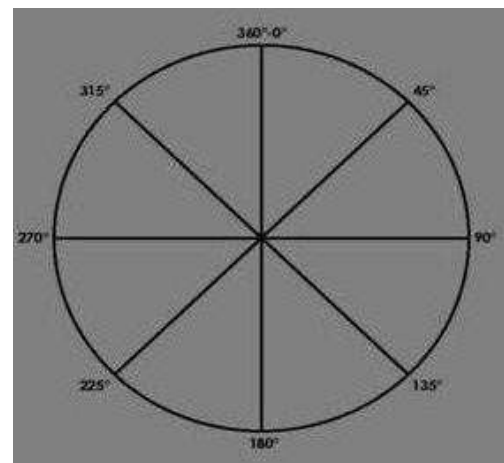

SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Approfondimento strumentale con Tomografia





Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
<p>Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p>	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Populus nigra **Altezza (mt):** 16 **Diametro (cm):** 50  
**Circonferenza (cm):** 157 **Diametro chioma (mt):** 10  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETTO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Totalmente nascosto	Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
Terreno costipato		Inclinato	Interferenza con altra pianta
		Infestato da rampicanti	Monconi secchi
		Sinuoso	Rami secchi appesi
			Ramificazioni secche
			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**

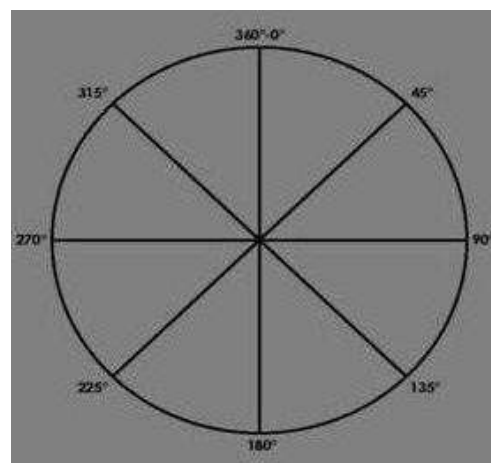

**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Approfondimento strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Prunus avium **Altezza (mt):** 7 **Diametro (cm):** 35  
**Circonferenza (cm):** 110 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Carie	Carie	Ferite lungo le branche
Terreno costipato	Cavità	Ferita/e aperta	Interferenza con altra pianta
	Ferita	Ferite potat. non cicatriz.	Secco fisiologico
	Parzialmente nascosto	Infestato da rampicanti	
		Stroncato	
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

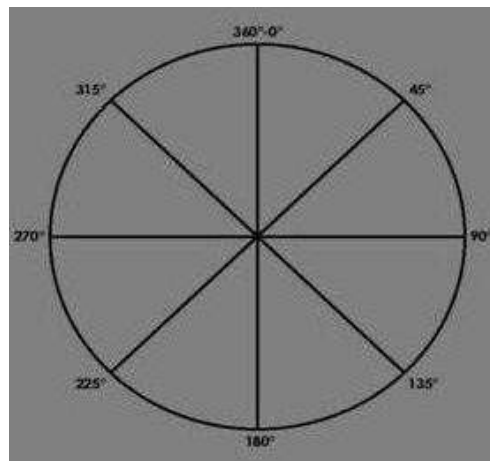

**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Abbattimento





Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

--

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Prunus avium **Altezza (mt):** 12 **Diametro (cm):** 35  
**Circonferenza (cm):** 110 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETTO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Totalmente nascosto	Infestato da rampicanti	Infestata da rampicante
Terreno costipato			Interferenza con altra pianta
			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>	Cartellino non applicato		

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 13 **Diametro (cm):** 35  
**Circonferenza (cm):** 110 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Totalmente nascosto	Infestato da rampicanti	Infestata da rampicante
Terreno costipato			Interferenza con altra pianta
			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>	Cartellino non applicato		


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI			
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

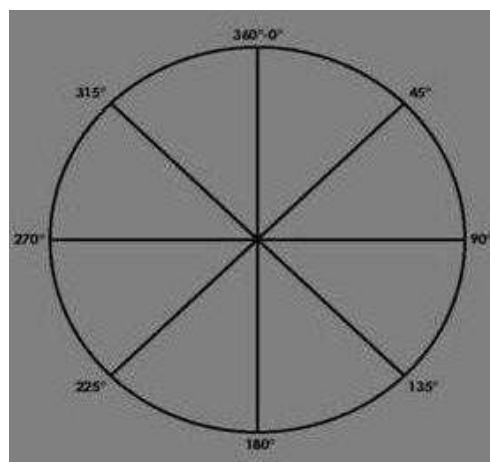

SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli	

Professionista/Studio incaricato:

The  ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Fraxinus excelsior **Altezza (mt):** 9 **Diametro (cm):** 30  
**Circonferenza (cm):** 94 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Scarpata **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz.	Interferenza con altra pianta
Possibili danni		Inclinato	Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**

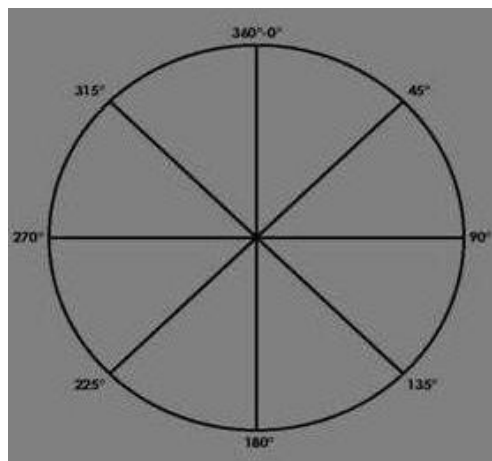


**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno

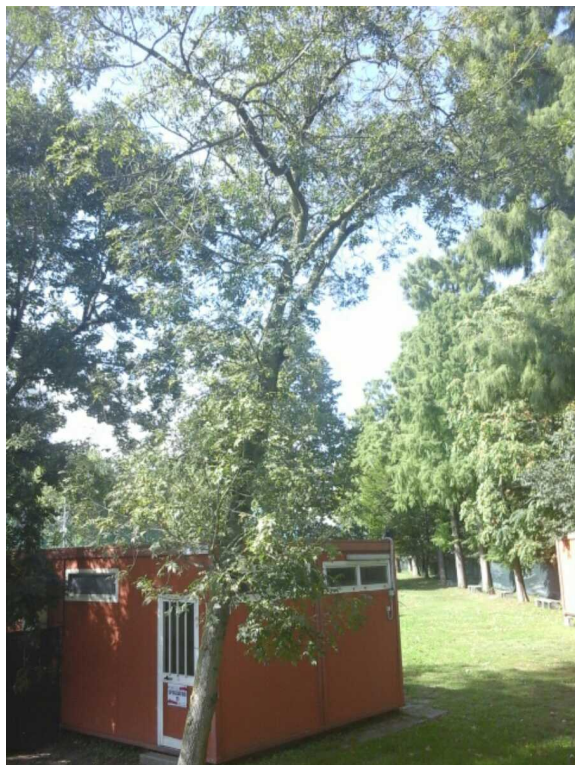

Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

--


## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli	

Professionista/Studio incaricato:

 The GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista

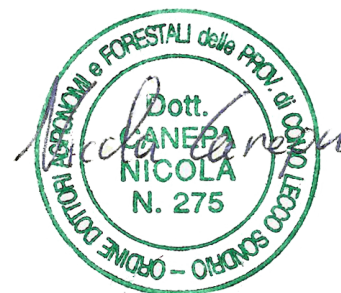

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020      **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Fraxinus excelsior      **Altezza (mf):** 7      **Diametro (cm):** 25  
**Circonferenza (cm):** 78      **Diametro chioma (mf):** 4  
**Sito di radicazione:** Scarpatata      **Disposizione:** Gruppo misto      **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Interferenza con manufatto	Carie	Ferite potat. non cicatriz.	Asimmetrica
Non visibili	Ferita	Inclinato	Interferenza con altra pianta
Possibili danni		Sciabolato	Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale       Sufficiente  
 Al limite       Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**

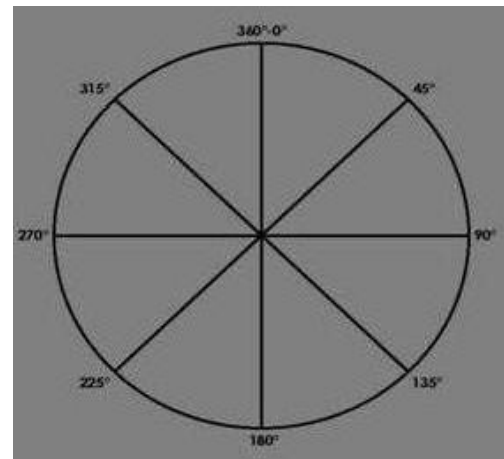

**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Abbattimento





Immagine



Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

 The GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 29-09-2020      Ambito: Ambito 2 Milano  
 Tassonomia: Robinia pseudoacacia      Altezza (mf): 13      Diametro (cm): 25  
 Circonferenza (cm): 78      Diametro chioma (mf): 4  
 Sito di radicazione: Scarpata      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Interferenza con altra pianta		Ferita/e aperta	Ferite lungo le branche
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz.	Interferenza con altra pianta
		Inclinato	Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

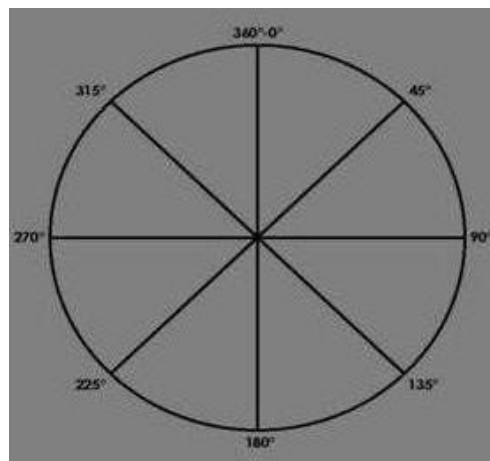

SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

--

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 29-09-2020      Ambito: Ambito 2 Milano  
 Tassonomia: Robinia pseudoacacia      Altezza (mt): 13      Diametro (cm): 15  
 Circonferenza (cm): 47      Diametro chioma (mt): 4  
 Sito di radicazione: Scarpata      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Interferenza con altra pianta		Ferita/e aperta	Ferite lungo le branche
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz.	Interferenza con altra pianta
		Inclinato	Interferenza con manufatto
			Interferenza con palo o lampione
			Secco fisiologico

Giudizio pianta: Mediocre  
 Note:


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

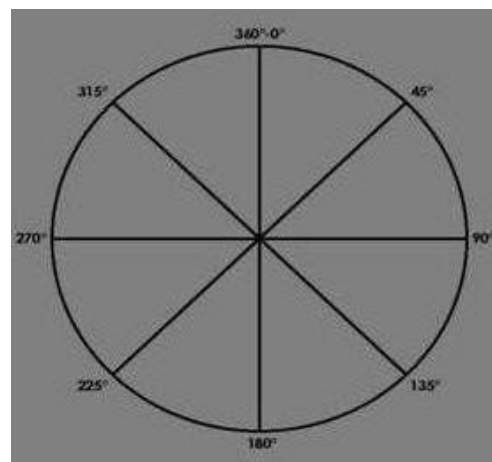

SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020      **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia      **Altezza (mt):** 13      **Diametro (cm):** 25  
**Circonferenza (cm):** 78      **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Scarpata      **Disposizione:** Gruppo misto      **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Interferenza con altra pianta	Carie	Ferita/e aperta	Cima secca
Non visibili	Cavità aperta	Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
	Ferita	Inclinato	Interferenza con altra pianta
			Interferenza con palo o lampione
			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b> Mediocre			
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine

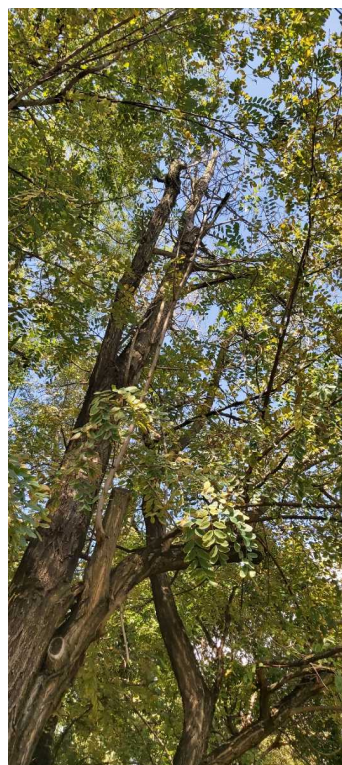


Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

The  ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**


**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 15 **Diametro (cm):** 25  
**Circonferenza (cm):** 78 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Scarpata **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Interferenza con altra pianta		Ferita/e aperta	Ferite lungo le branche
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz.	Interferenza con altra pianta
		Inclinato	Secco fisiologico
		Sinuoso	
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI			
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente	<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente
CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO		RICONTROLLO	
<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi	<input type="checkbox"/> 24 mesi	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 12 mesi	<input type="checkbox"/> 6 mesi	
<input type="checkbox"/> C - moderata			
<input type="checkbox"/> C-D - elevata			
<input checked="" type="checkbox"/> D - estrema			

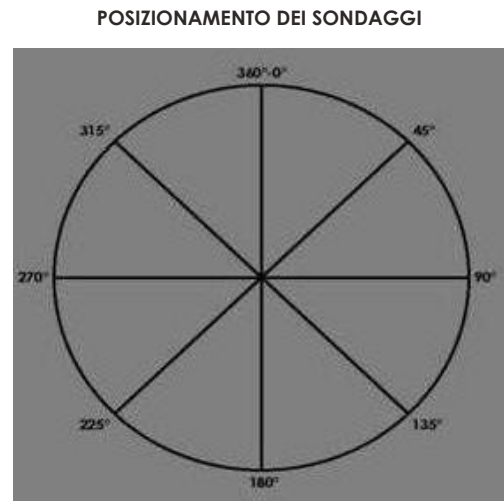

**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine

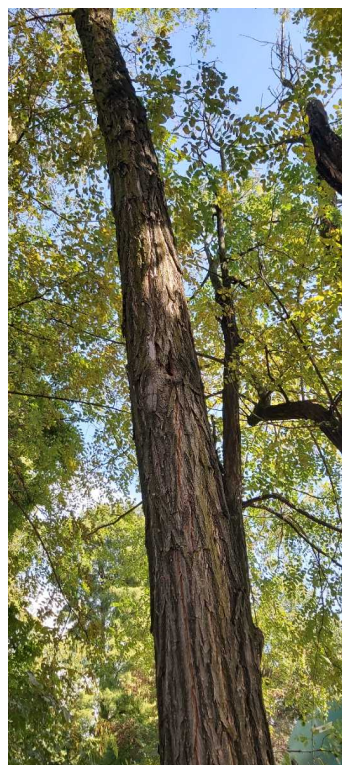


Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI


Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista

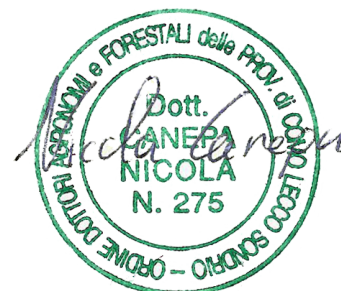

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 29-09-2020      Ambito: Ambito 2 Milano  
 Tassonomia: Robinia pseudoacacia      Altezza (mt): 15      Diametro (cm): 25  
 Circonferenza (cm): 78      Diametro chioma (mt): 4  
 Sito di radicazione: Scarpata      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Interferenza con altra pianta		Ferita/e aperta	Ferite lungo le branche
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz.	Interferenza con altra pianta
		Inclinato	Secco fisiologico
		Sinuoso	
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI			
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi


POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

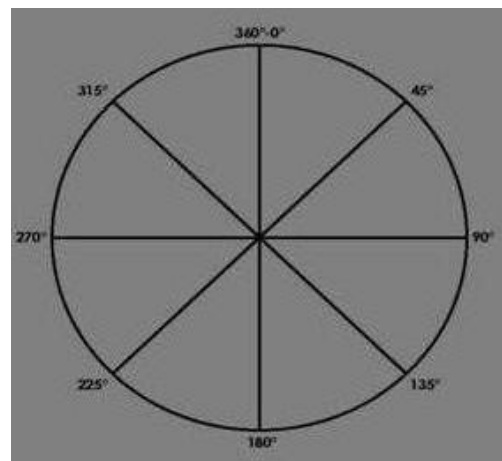

SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento

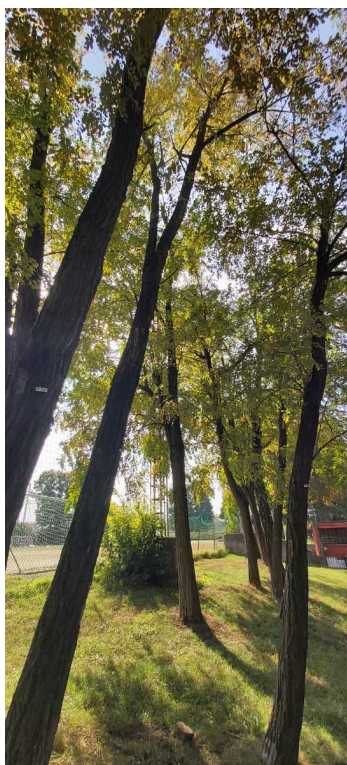

Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI


Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista

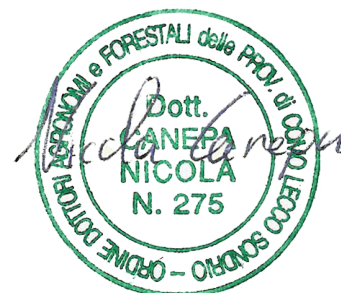

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 29-09-2020      Ambito: Ambito 2 Milano  
 Tassonomia: Robinia pseudoacacia      Altezza (mt): 15      Diametro (cm): 25  
 Circonferenza (cm): 78      Diametro chioma (mt): 4  
 Sito di radicazione: Scarpata      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETTO	FUSTO	CHIOMA
Interferenza con altra pianta		Ferita/e aperta	Cima secca
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
		Inclinato	Interferenza con altra pianta
		Sinuoso	Interferenza con palo o lampione
			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b> Mediocre			
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI			
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Abbattimento





Immagine



Immagine difetti

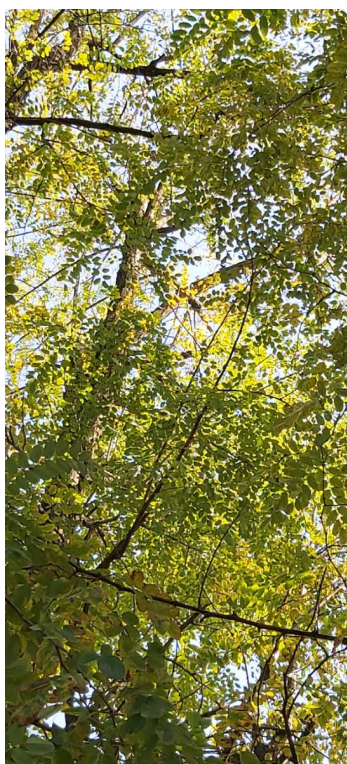


Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

--


## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista

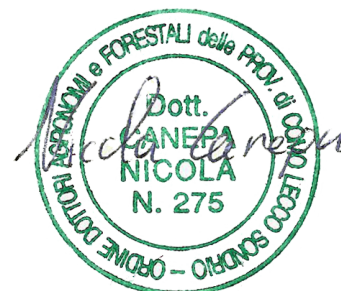

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 13 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Scarpata **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Interferenza con altra pianta		Ferita/e aperta	Ferite lungo le branche
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz.	Interferenza con altra pianta
		Inclinato	Secco fisiologico
		Sinuoso	
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

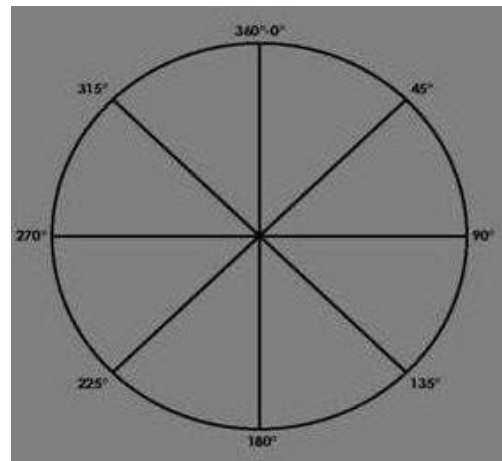

SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

--


## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
<p>Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p>	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista

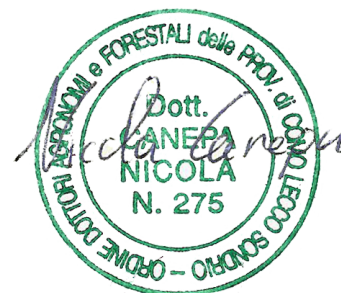

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 12 **Diametro (cm):** 30  
**Circonferenza (cm):** 94 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Scarpata **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Interferenza con manufatto	Carie	Ferite potat. non cicatriz.	Asimmetrica
Non visibili	Ferita	Fori di picchio	Branche codominanti
Possibili danni			Cima secca
			Interferenza con altra pianta
			Interferenza con palo o lampione
			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI			
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO		RICONTROLLO	
<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mf):** 11 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mf):** 3  
**Sito di radicazione:** Scarpata **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Interferenza con manufatto	Carie	Ferite potat. non cicatriz.	Asimmetrica
Non visibili	Ferita	Inclinato	Carpofori
Possibili danni			Cima secca
			Interferenza con altra pianta
			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi


POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

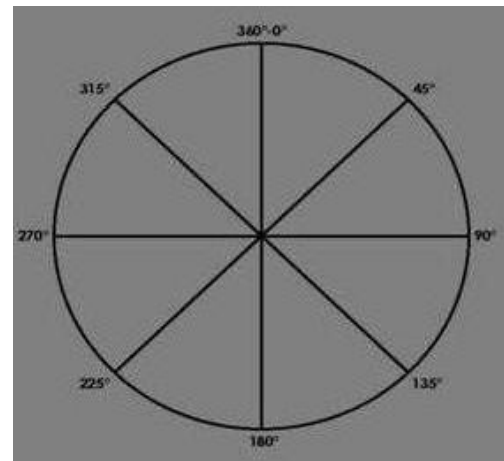

SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento

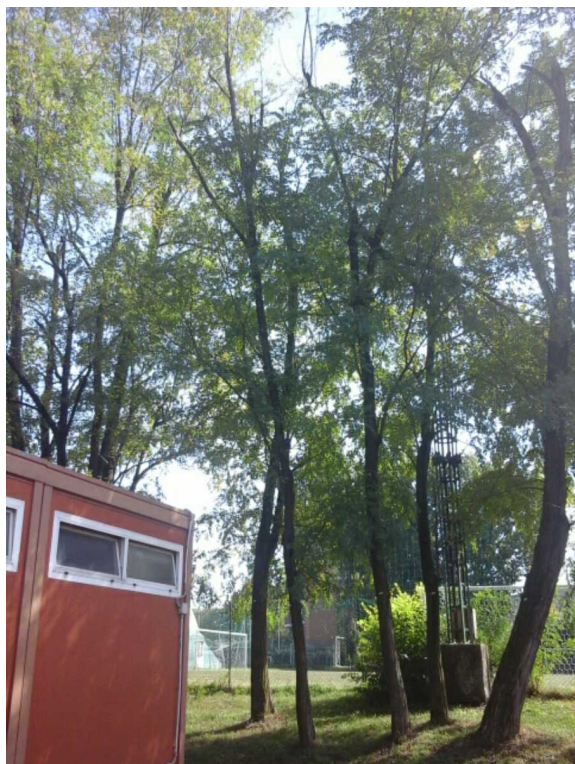

Immagine

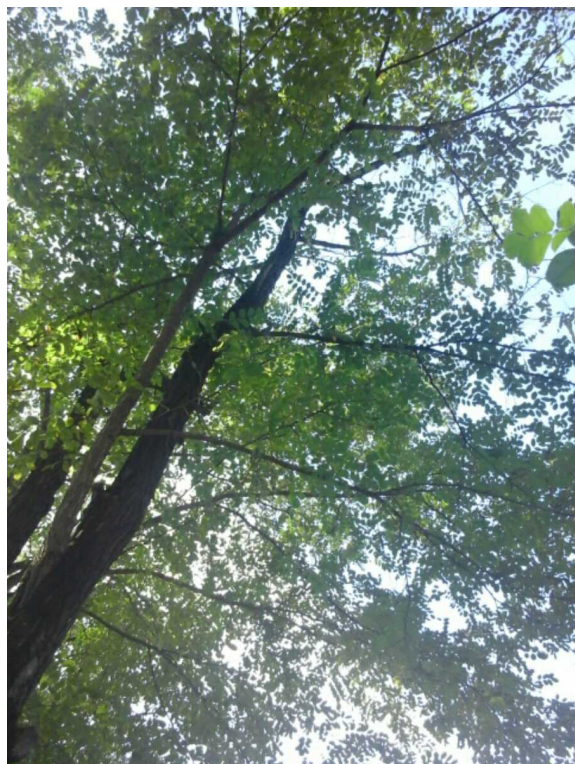


Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 10 **Diametro (cm):** 20  
**Circonferenza (cm):** 63 **Diametro chioma (mt):** 3  
**Sito di radicazione:** Scarpata **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Interferenza con altra pianta	Carie	Ferite potat. non cicatriz.	Asimmetrica
Interferenza con manufatto	Ferita	Inclinato	Cima secca
Non visibili		Stroncato	Interferenza con altra pianta
Possibili danni			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

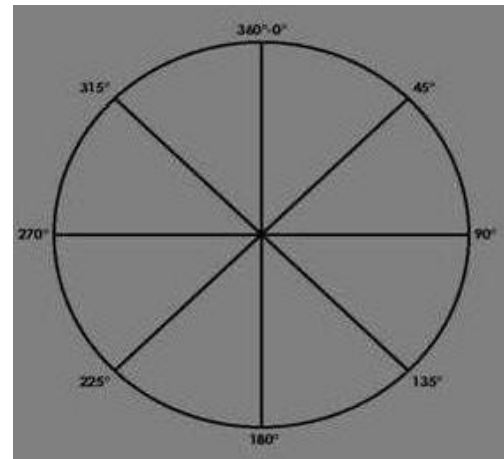


SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



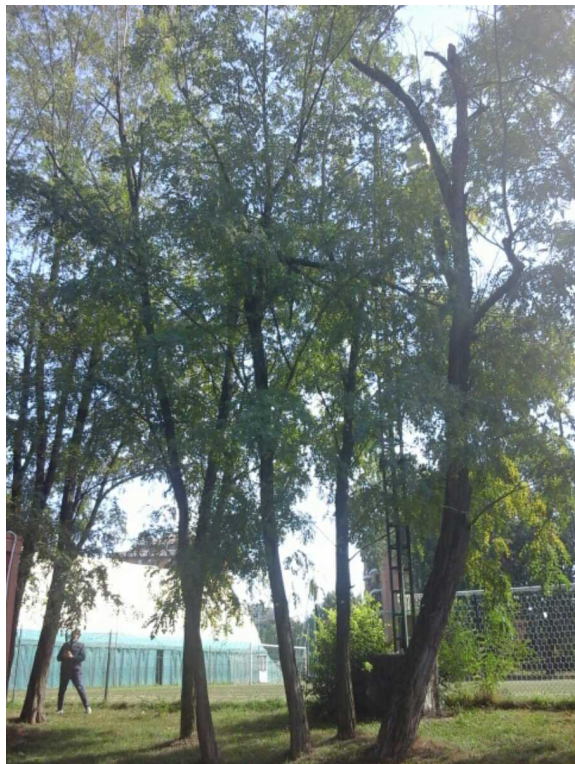

Immagine

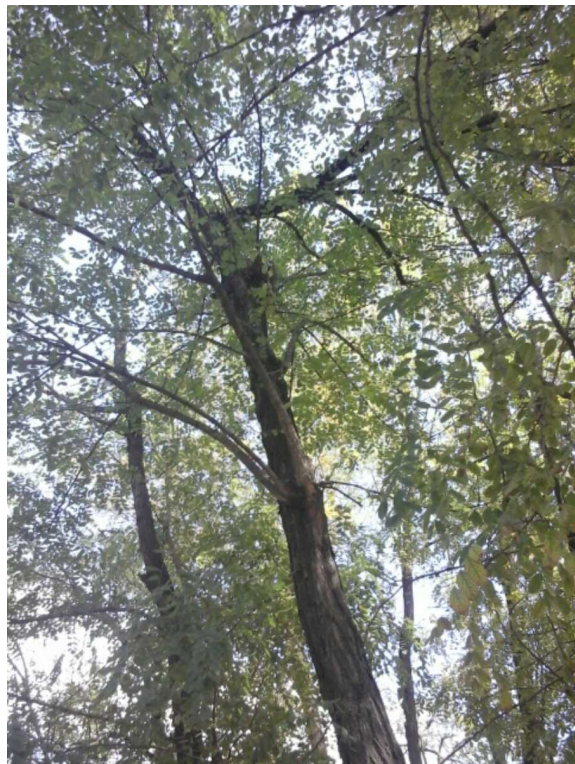


Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

--

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
<p>Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p>	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 12 **Diametro (cm):** 20  
**Circonferenza (cm):** 63 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Scarpata **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Interferenza con altra pianta	Carie	Ferite potat. non cicatriz.	Asimmetrica
Interferenza con manufatto	Ferita	Inclinato	Interferenza con altra pianta
Non visibili			Interferenza con palo o lampione
Possibili danni			Secco fisiologico

**Giudizio pianta:** Mediocre  
**Note:**

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO** **RICONTROLLO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

--

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
<p>Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p>	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 11 **Diametro (cm):** 40  
**Circonferenza (cm):** 126 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Scarpata **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Interferenza con altra pianta	Carie	Carie	Cima secca
Non visibili	Ferita	Ferite potat. non cicatriz.	Interferenza con altra pianta
		Inclinato	Secco fisiologico
		Stroncato	
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

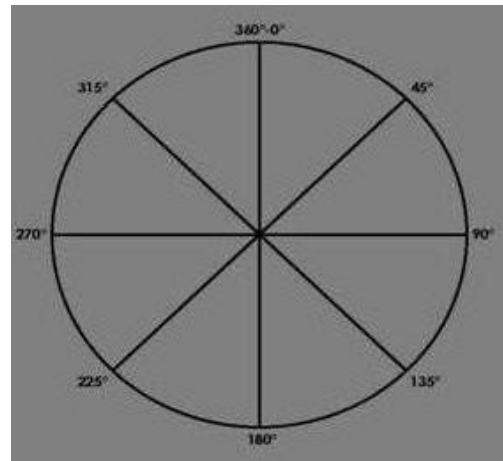


SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



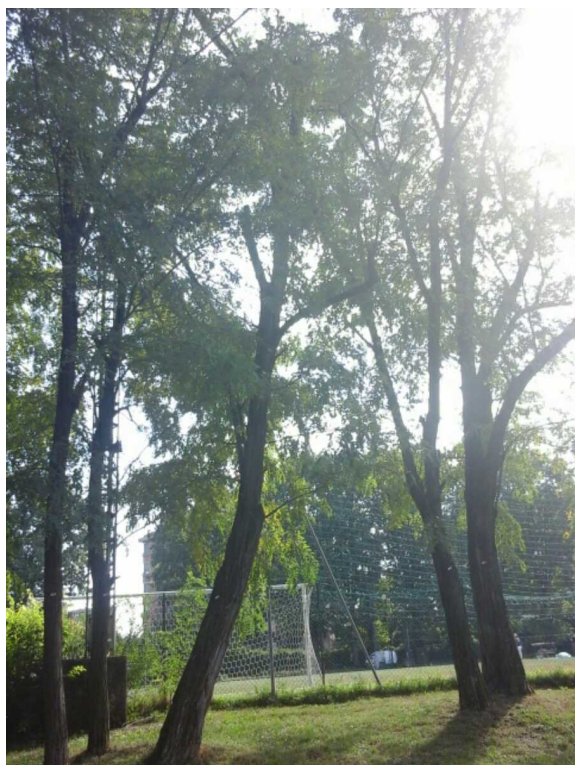

Immagine



Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

--

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
<p>Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p>	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mf):** 13 **Diametro (cm):** 30  
**Circonferenza (cm):** 94 **Diametro chioma (mf):** 4  
**Sito di radicazione:** Scarpata **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Interferenza con altra pianta	Carie	Ferita/e aperta	Ferite lungo le branche
Non visibili	Cavità aperta	Ferite potat. non cicatriz.	Interferenza con altra pianta
	Ferita	Inclinato	Interferenza con palo o lampione
		Sinuoso	Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**

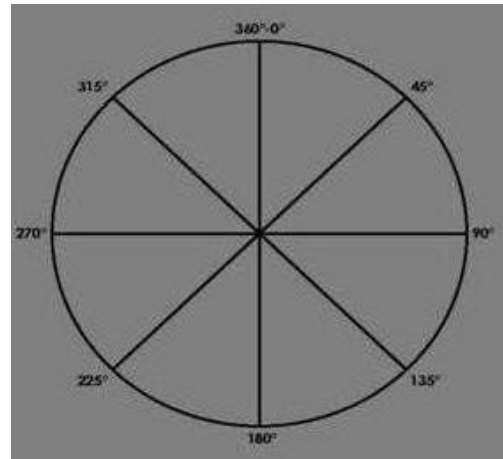

**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
<p>Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p>	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mf):** 12 **Diametro (cm):** 45  
**Circonferenza (cm):** 141 **Diametro chioma (mf):** 4  
**Sito di radicazione:** Scarpata **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETTO	FUSTO	CHIOMA
Carpofori	Carie	Ferita/e aperta	Ferite lungo le branche
Interferenza con altra pianta	Carpofori	Ferite potat. non cicatriz.	Interferenza con altra pianta
Non visibili	Cavità aperta	Inclinato	Interferenza con palo o lampione
	Ferita	Sinuoso	Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente


CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento

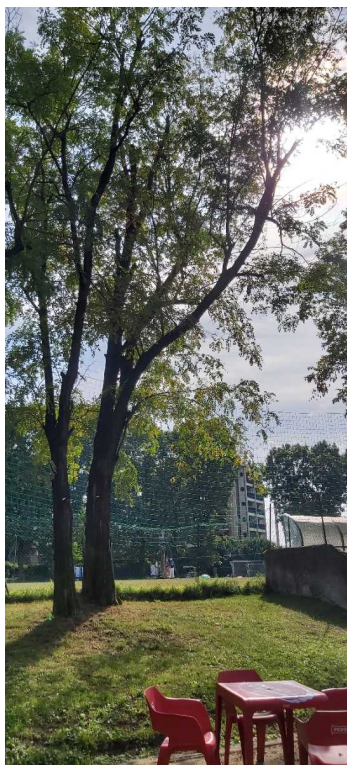

Immagine



Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
<p>Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p>	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Carpinus betulus **Altezza (mt):** 9 **Diametro (cm):** 35  
**Circonferenza (cm):** 110 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Aiuola **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**


APPARATO RADICALE	COLLETTO	FUSTO	CHIOMA
Interferenza con altra pianta		Carie	Asimmetrica
Interferenza con manufatto		Cavità aperta	Ferite lungo le branche
Muro nelle vicinanze		Distacchi corticali	Interferenza con altra pianta
Non visibili		Ferita/e aperta	Interferenza con palo o lampione
Possibili danni		Ferite potat. non cicatriz.	Secco fisiologico
		Inclinato	
<b>Giudizio pianta:</b>	Media		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**

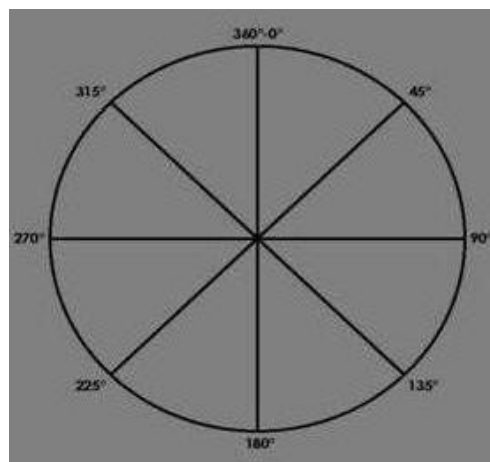

**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Approfondimento strumentale con Prova di Trazione, Approfondimento strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Carpinus betulus **Altezza (mt):** 9 **Diametro (cm):** 45  
**Circonferenza (cm):** 141 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Aiuola **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Interferenza con altra pianta		Ferite potat. non cicatriz.	Asimmetrica
Muro nelle vicinanze		Inclinato	Ferite lungo le branche
Non visibili			Interferenza con altra pianta
Possibili danni			Interferenza con edificio
			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**  
 Approfondimento strumentale con Prova di Trazione





Immagine



Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
<p>Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p>	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Ulmus minor **Altezza (mt):** 4 **Diametro (cm):** 45  
**Circonferenza (cm):** 141 **Diametro chioma (mt):** 0  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Interferenza con manufatto		Infestato da rampicanti	
Non visibili			
Utenze sotterranee nelle vicinanze			
<b>Giudizio pianta:</b>	Pessimo - Pianta morta		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**


**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO** **RICONTROLLO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

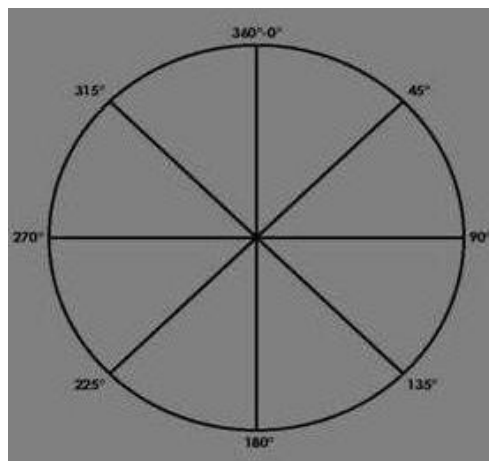

SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine

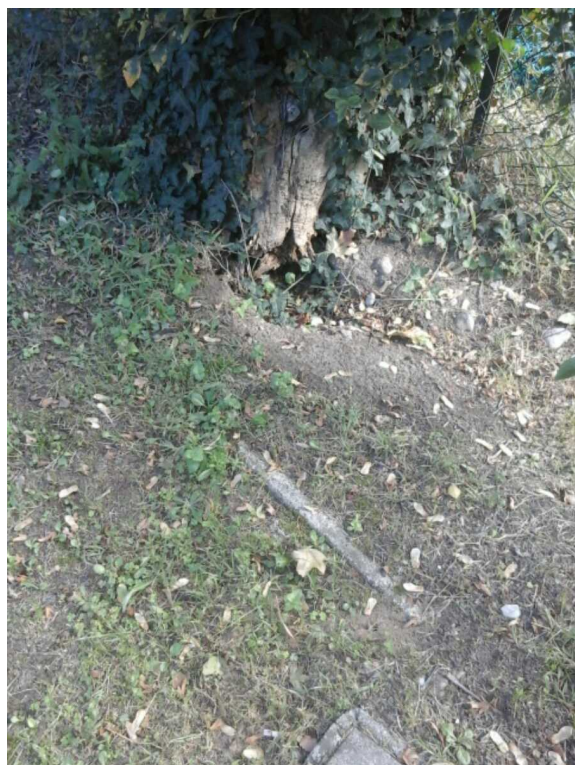


Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE


## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
<p>Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p>	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista

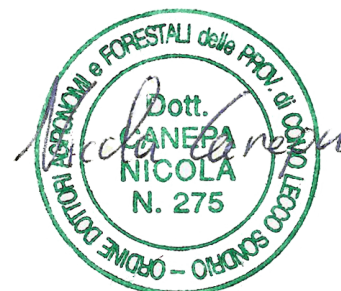

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Ulmus minor **Altezza (mt):** 10 **Diametro (cm):** 35  
**Circonferenza (cm):** 110 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Affioranti		Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
Affioranti decorticate			Interferenza con altra pianta
Interferenza con manufatto			Interferenza con palo o lampione
Non visibili			Secco fisiologico
Utenze sotterranee nelle vicinanze			
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**


**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO** **RICONTROLLO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**

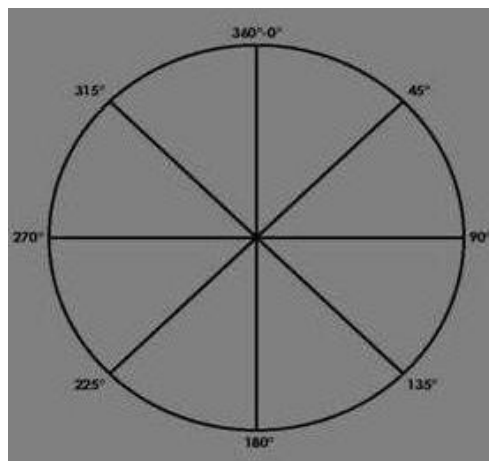

**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine

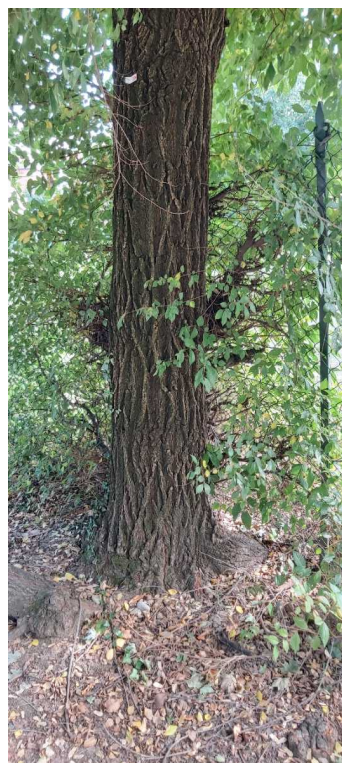


Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE


## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
<p>Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p>	

Professionista/Studio incaricato:

 The GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista

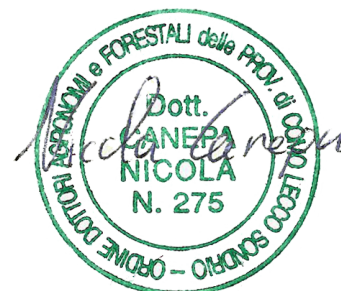

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Acer campestre **Altezza (mt):** 9 **Diametro (cm):** 25  
**Circonferenza (cm):** 78 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Scarpata **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETTO	FUSTO	CHIOMA
Interferenza con altra pianta		Ferite potat. non cicatriz.	Asimmetrica
Interferenza con manufatto		Inclinato	Ferite lungo le branche
Non visibili		Infestato da rampicanti	Interferenza con altra pianta
Possibili danni			Secco fisiologico
Terreno costipato			
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente


**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  
 B - bassa  
 C - moderata  
 C-D - elevata  
 D - estrema

**RICONTROLLO**

36 mesi  
 24 mesi  
 18 mesi  
 12 mesi  
 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**

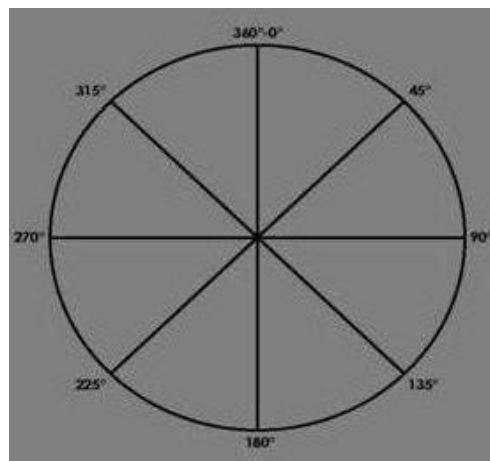


**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno

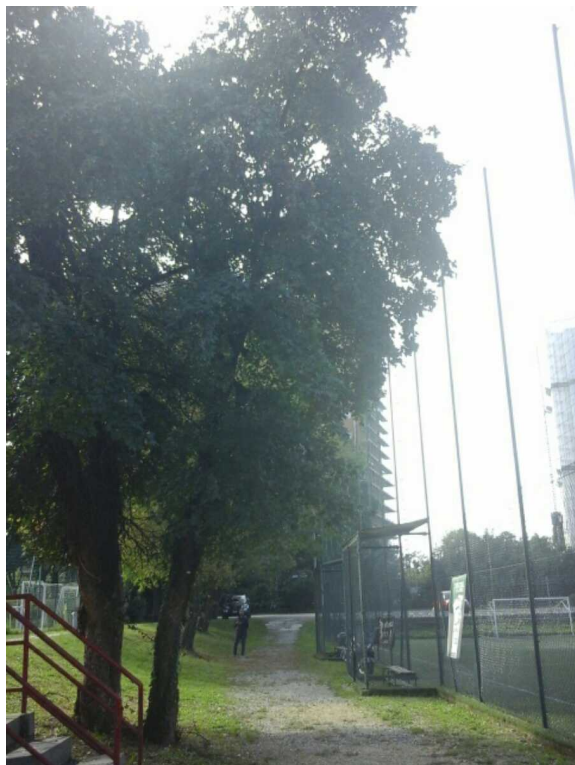

Immagine

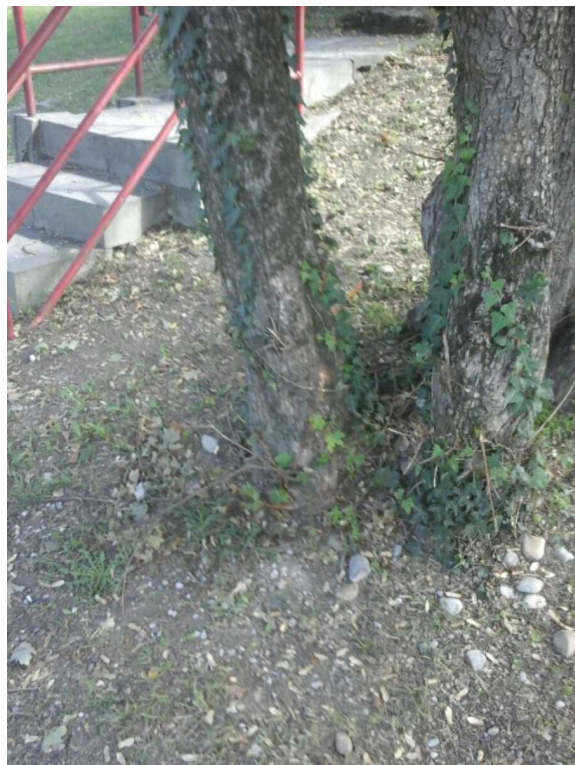


Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

--


## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli	

Professionista/Studio incaricato:

 The GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista

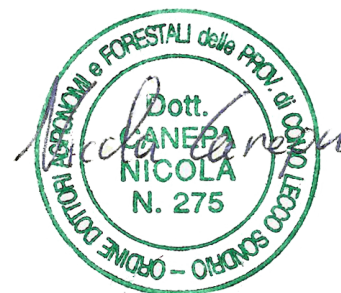

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 29-09-2020      Ambito: Ambito 2 Milano  
 Tassonomia: Acer campestre      Altezza (mf): 9      Diametro (cm): 20  
 Circonferenza (cm): 63      Diametro chioma (mf): 4  
 Sito di radicazione: Scarpatata      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Interferenza con altra pianta		Ferite potat. non cicatriz.	Asimmetrica
Non visibili		Inclinato	Ferite lungo le branche
Terreno costipato		Infestato da rampicanti	Interferenza con altra pianta
			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale       Sufficiente  
 Al limite       Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile       36 mesi  
 B - bassa       24 mesi  
 C - moderata       18 mesi  
 C-D - elevata       12 mesi  
 D - estrema       6 mesi

**RICONTROLLO**

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**

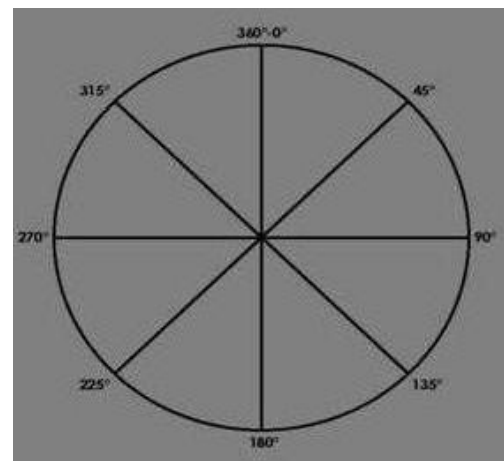

**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno



Immagine



Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:

 The GREEN ATTITUDE

Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

Data rilievo: 29-09-2020      Ambito: Ambito 2 Milano  
 Tassonomia: Acer campestre      Altezza (mf): 11      Diametro (cm): 40  
 Circonferenza (cm): 126      Diametro chioma (mf): 6  
 Sito di radicazione: Scarpatà      Disposizione: Gruppo misto      Fase fisiologica: Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Interferenza con altra pianta		Carie	Asimmetrica
Interferenza con manufatto		Cavità al tronco	Branca/he secca/he
Non visibili		Ferita/e aperta	Ferite lungo le branche
Possibili danni		Ferite potat. non cicatriz.	Interferenza con altra pianta
Terreno costipato		Fusti codominanti	Secco fisiologico
		Inclinato	
		Infestato da rampicanti	
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale       Sufficiente  
 Al limite       Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile       36 mesi  
 B - bassa       24 mesi  
 C - moderata       18 mesi  
 C-D - elevata       12 mesi  
 D - estrema       6 mesi

**RICONTROLLO**

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**

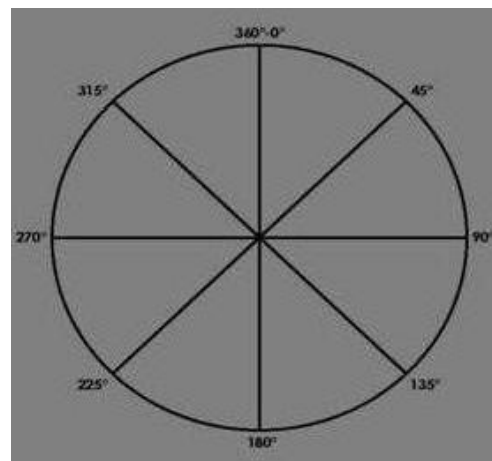

**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine

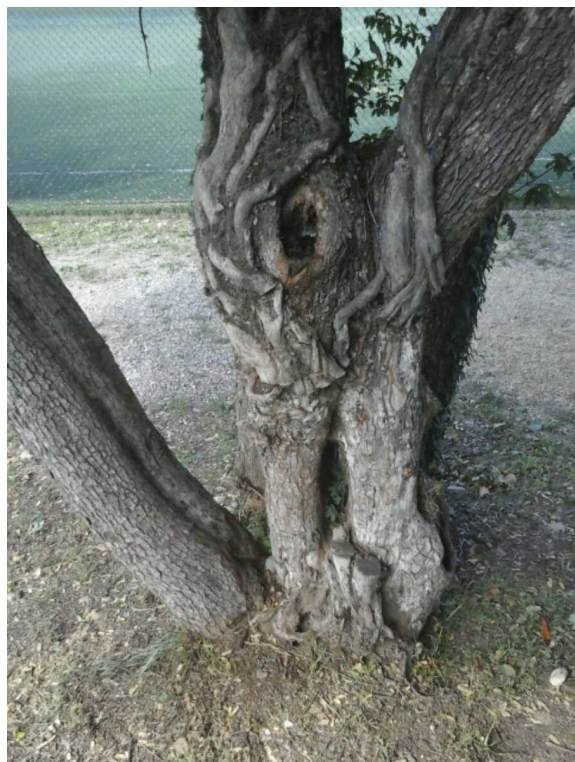


Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

--

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



### SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Acer negundo **Altezza (mt):** 11 **Diametro (cm):** 35  
**Circonferenza (cm):** 110 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

### ANALISI DIFETTI


APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
		Inclinato	Interferenza con altra pianta
		Infestato da rampicanti	Interferenza con palo o lampione
		Sinuoso	Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			

### RILIEVO STRUMENTALE

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input checked="" type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

### POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

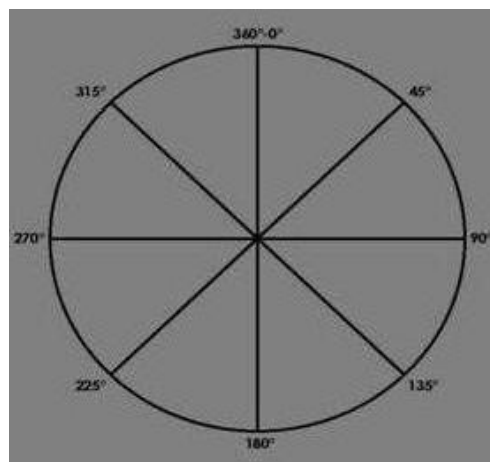

### SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

#### Interventi consigliati:

Potatura di rimonda , Potatura periodica di mantenimento , Ricontrollo entro un anno



Immagine



Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 12 **Diametro (cm):** 45  
**Circonferenza (cm):** 141 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Scarpata **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETTA	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Ferita/e aperta	Ferite lungo le branche
		Ferite potat. non cicatriz.	Interferenza con altra pianta
		Inclinato	Interferenza con palo o lampione
		Sinuoso	Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b> Sufficiente			
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI			
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO		RICONTROLLO	
<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Approfondimeto strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 12 **Diametro (cm):** 45  
**Circonferenza (cm):** 141 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Scarpata **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Carie	Ferita/e aperta	Ferite lungo le branche
	Cavità	Ferite potat. non cicatriz.	Interferenza con altra pianta
	Ferita	Inclinato	Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

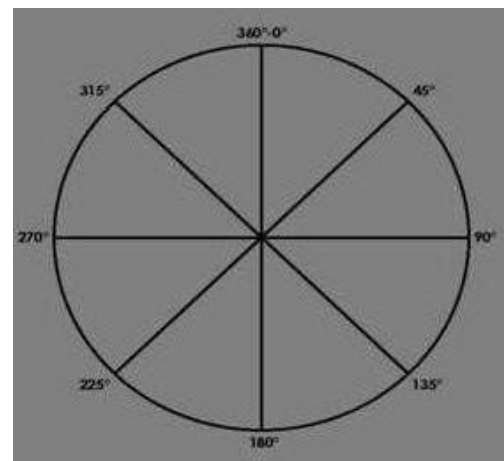

SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento





Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI


Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista

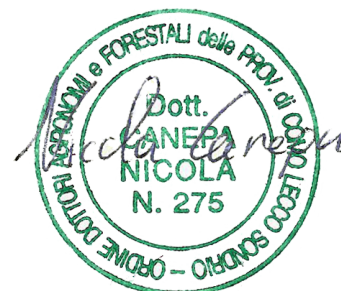

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 11 **Diametro (cm):** 20  
**Circonferenza (cm):** 63 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Carie	Ferita/e aperta	Ferita aperta da sbranc.
Possibili danni	Cavità	Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
Sollevamento pavimentazione	Ferita	Inclinato	Interferenza con altra pianta
Terreno costipato		Policormico	Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

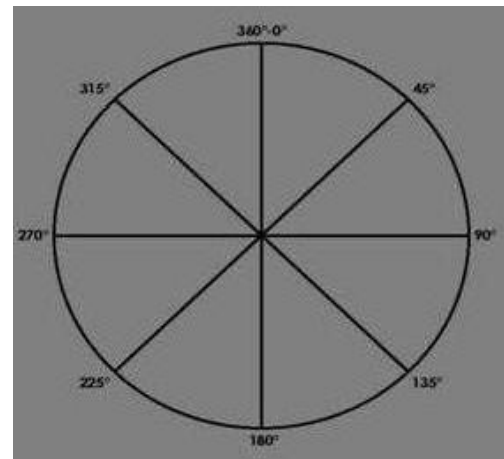

SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

--


## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista

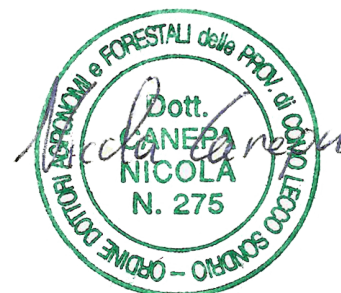

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Robinia pseudoacacia **Altezza (mt):** 12 **Diametro (cm):** 30  
**Circonferenza (cm):** 94 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Ferita	Ferita/e aperta	Ferita aperta da sbranc.
Possibili danni		Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
Sollevamento pavimentazione		Inclinato	Interferenza con altra pianta
Terreno costipato		Sinuoso	Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

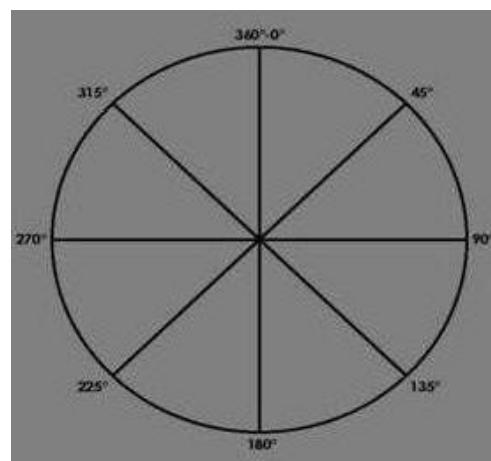

SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento





Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

--


## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
<p>Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p>	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista

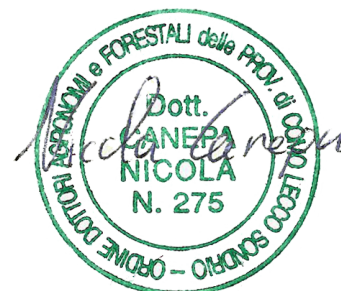

**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Celtis australis **Altezza (mt):** 12 **Diametro (cm):** 30  
**Circonferenza (cm):** 94 **Diametro chioma (mt):** 8  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Ferita	Corteccia inclusa	Ferite lungo le branche
Possibili danni		Ferita/e aperta	Infestata da rampicante
Sollevamento pavimentazione		Ferite potat. non cicatriz.	Interferenza con altra pianta
Terreno costipato		Infestato da rampicanti	Secco fisiologico
		Policormico	
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

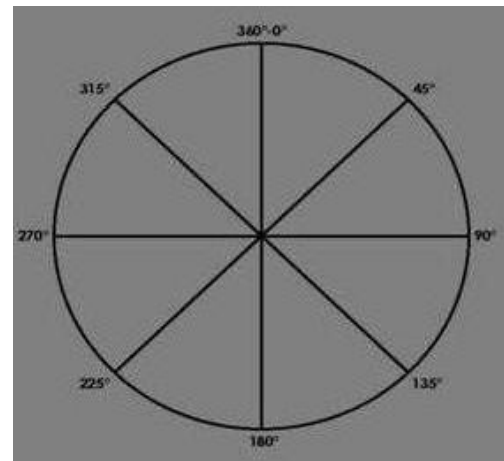

SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Approfondimento V.T.A. visiva e strumentale piano di campagna



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Populus nigra **Altezza (mt):** 16 **Diametro (cm):** 60  
**Circonferenza (cm):** 220 **Diametro chioma (mt):** 10  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Carie	Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
Possibili danni	Cavità	Inclinato	Interferenza con altra pianta
Sollevamento pavimentazione	Ferita	Infestato da rampicanti	Monconi secchi
Terreno costipato		Sinuoso	Ramificazioni secche
			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

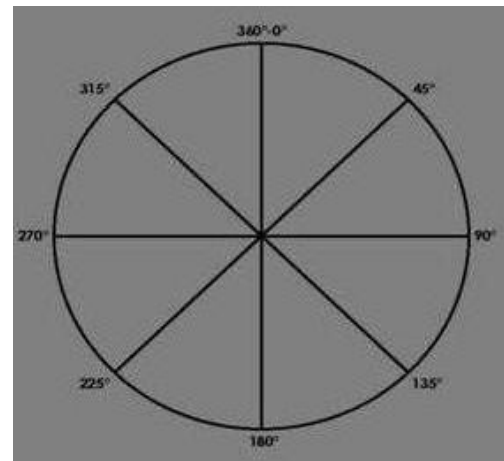

SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Approfondimeto strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti



Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Quercus rubra **Altezza (mf):** 14 **Diametro (cm):** 40  
**Circonferenza (cm):** 126 **Diametro chioma (mf):** 8  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Interferenza con manufatto		Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
Non visibili		Fusti codominanti	Interferenza con altra pianta
Possibili danni		Inclinato	Interferenza con palo o lampione
Terreno costipato			Secco fisiologico

**Giudizio pianta:** Sufficiente  
**Note:**


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**

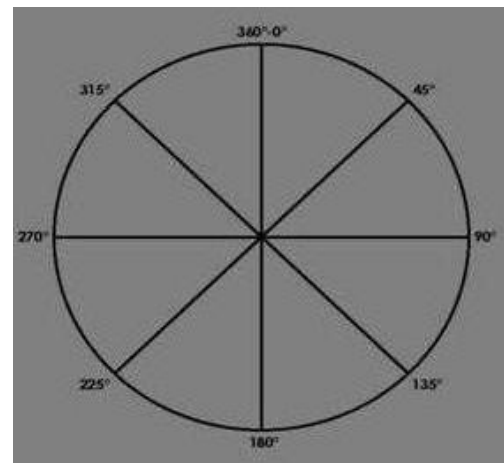

**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**  
Approfondimento strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Prunus avium **Altezza (mt):** 12 **Diametro (cm):** 50  
**Circonferenza (cm):** 157 **Diametro chioma (mt):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Cordoni danneggiati	Carie	Carie	Ferite lungo le branche
Non visibili	Cavità	Cavità al tronco	Secco fisiologico
Terreno costipato	Ferita	Ferita/e aperta	
		Ferite potat. non cicatriz.	
		Inclinato	
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi


POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

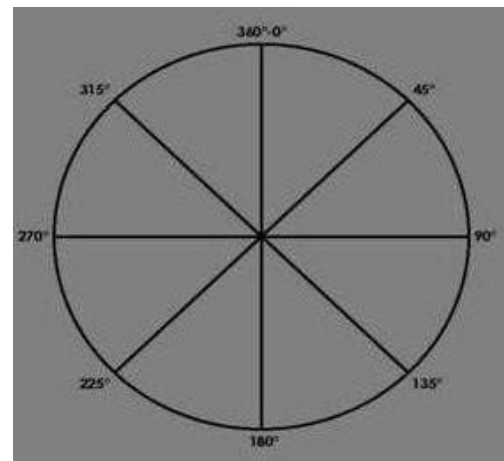

SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento

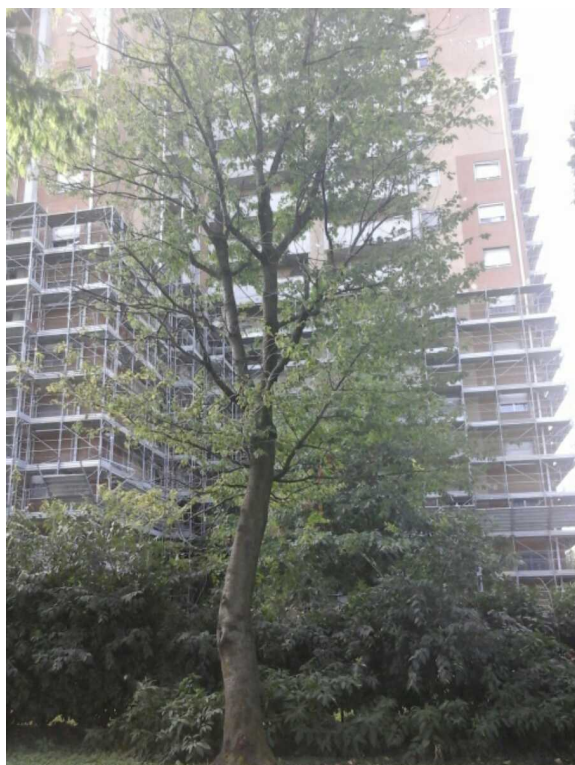

Immagine



Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

### COMMENTI

Bersaglio: edificio privato e di terzi  
Bersaglio: giardino privato e di terzi  
Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli

### OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Metasequoia glyptostroboides **Altezza (mt):** 16 **Diametro (cm):** 50  
**Circonferenza (cm):** 157 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Carie	Carie	Ferite lungo le branche
Possibili danni	Ferita	Ferita/e aperta	Interferenza con altra pianta
Terreno costipato	Interrato	Ferite potat. non cicatriz.	Secco fisiologico
			Stroncata
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**

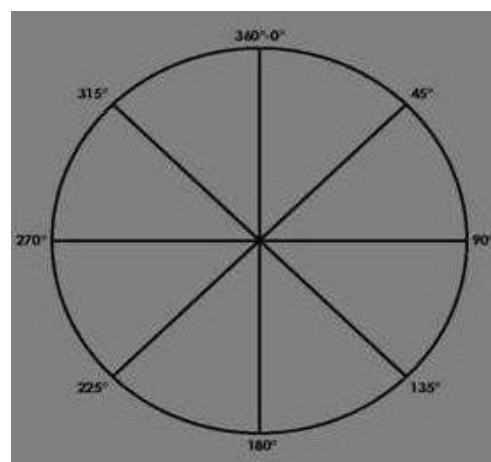


**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Approfondimeto strumentale con Prova di Trazione, Approfondimeto strumentale con Tomografia

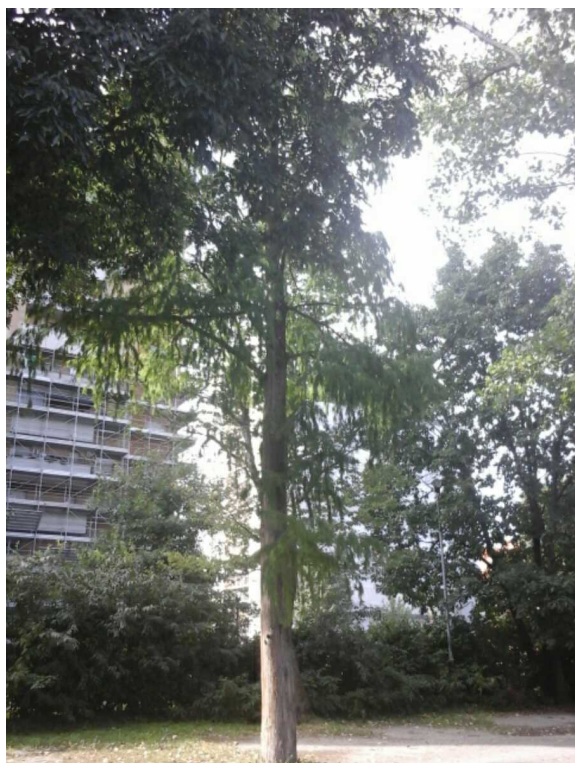

Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

--

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
<p>Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p>	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Metasequoia glyptostroboides **Altezza (mt):** 17 **Diametro (cm):** 60  
**Circonferenza (cm):** 188 **Diametro chioma (mt):** 5  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Interferenza con altra pianta	Interrato	Ferite potat. non cicatriz.	Branca/he secca/he
Non visibili		Infestato da rampicanti	Ferite lungo le branche
Possibili danni			Interferenza con altra pianta
Terreno costipato			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input checked="" type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**

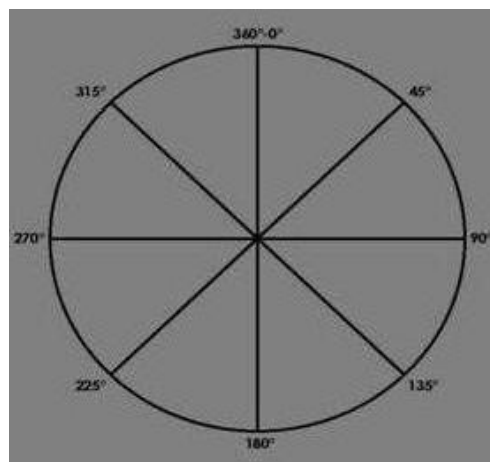


**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Approfondimeto strumentale con Prova di Trazione, Approfondimeto strumentale con Tomografia

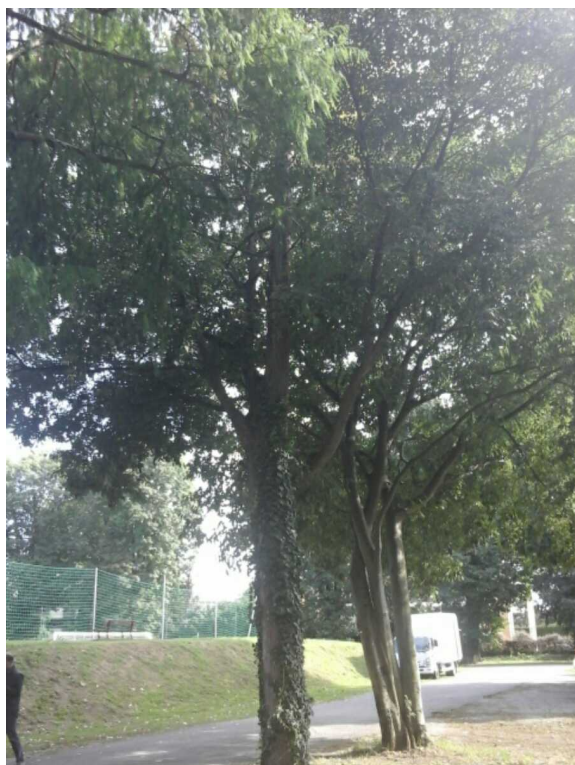

Immagine

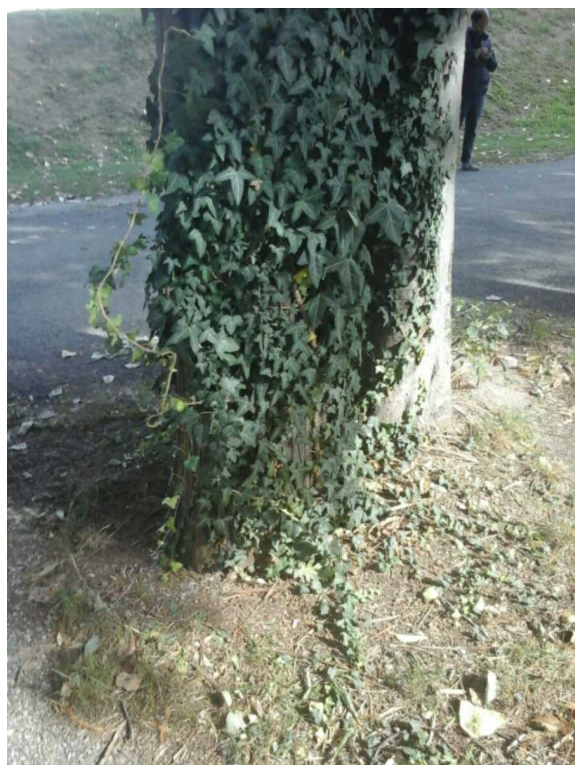


Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

--

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
<p>Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p>	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Celtis australis **Altezza (mf):** 13 **Diametro (cm):** 35  
**Circonferenza (cm):** 110 **Diametro chioma (mf):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Interferenza con altra pianta		Ferite potat. non cicatriz.	Asimmetrica
Non visibili		Inclinato	Ferite lungo le branche
Possibili danni		Infestato da rampicanti	Interferenza con altra pianta
Sollevamento pavimentazione			Secco fisiologico
Terreno costipato			
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

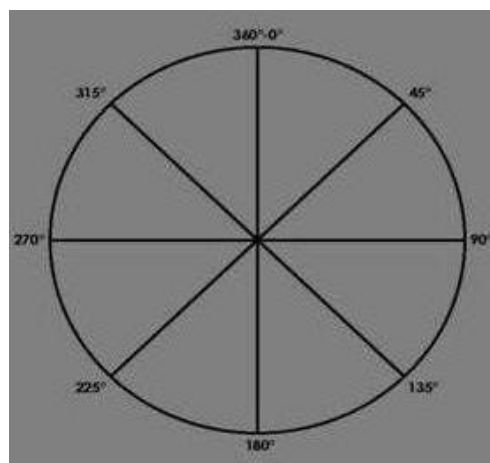

SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Approfondimento strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
<p>Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p>	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Celtis australis **Altezza (mf):** 13 **Diametro (cm):** 30  
**Circonferenza (cm):** 94 **Diametro chioma (mf):** 6  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili		Corteccia inclusa	Anastomosi
Possibili danni		Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
Sollevamento pavimentazione		Inclinato	Interferenza con altra pianta
Terreno costipato		Policormico	Monconi secchi
			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Approfondimento strumentale con Tomografia



Immagine



Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
<p>Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p>	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Quercus rubra **Altezza (mt):** 16 **Diametro (cm):** 75  
**Circonferenza (cm):** 235 **Diametro chioma (mt):** 8  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Carie	Carpofori	Branca compromessa
Terreno costipato	Cavità	Cavità al castello	Branca/he secca/he
	Ferita	Cavità al tronco	Carpofori branche
		Ferita/e aperta	Ferite lungo le branche
		Ferite potat. non cicatriz.	Interferenza con altra pianta
			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**


Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi

**RICONTROLLO**


**POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI**

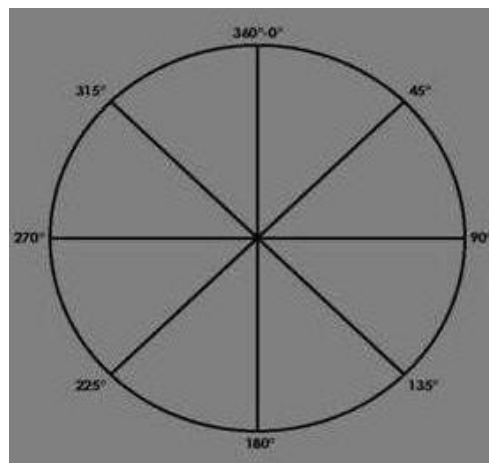

**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**  
Abbattimento

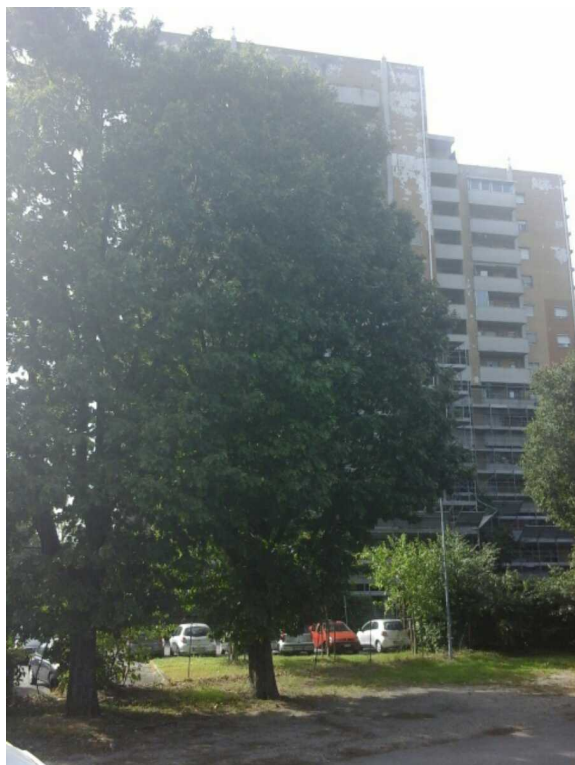

Immagine



Immagine difetti

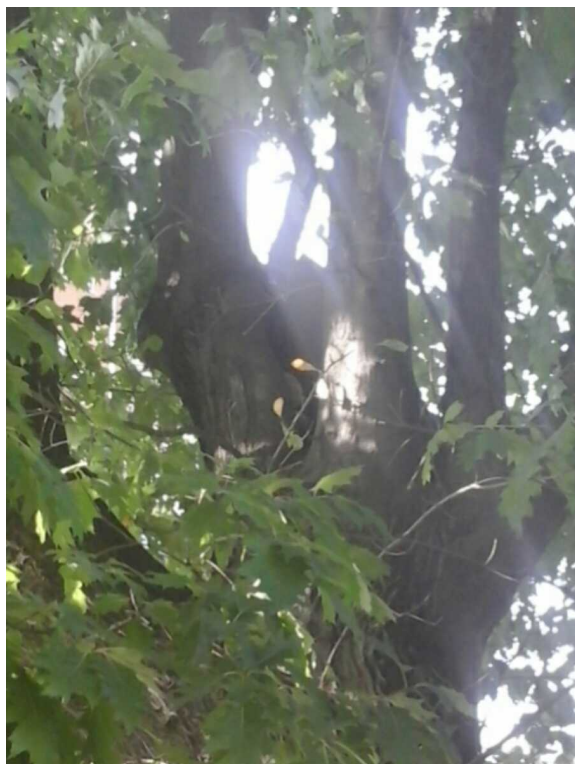


Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Quercus rubra **Altezza (mf):** 16 **Diametro (cm):** 75  
**Circonferenza (cm):** 265 **Diametro chioma (mf):** 8  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETO	FUSTO	CHIOMA
Non visibili	Allargato	Ferite potat. non cicatriz.	Ferite lungo le branche
Possibili danni		Inclinato	Interferenza con altra pianta
Terreno costipato			Ramificazioni secche
			Secco fisiologico
<b>Giudizio pianta:</b>	Sufficiente		
<b>Note:</b>			


**RILIEVO STRUMENTALE**

VALORI STRUMENTALI	
<input type="checkbox"/> Normale	<input type="checkbox"/> Sufficiente
<input type="checkbox"/> Al limite	<input type="checkbox"/> Insufficiente

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO	RICONTROLLO
<input type="checkbox"/> A - trascurabile	<input type="checkbox"/> 36 mesi
<input type="checkbox"/> B - bassa	<input type="checkbox"/> 24 mesi
<input type="checkbox"/> C - moderata	<input type="checkbox"/> 18 mesi
<input checked="" type="checkbox"/> C-D - elevata	<input type="checkbox"/> 12 mesi
<input type="checkbox"/> D - estrema	<input type="checkbox"/> 6 mesi

POSIZIONAMENTO DEI SONDAGGI

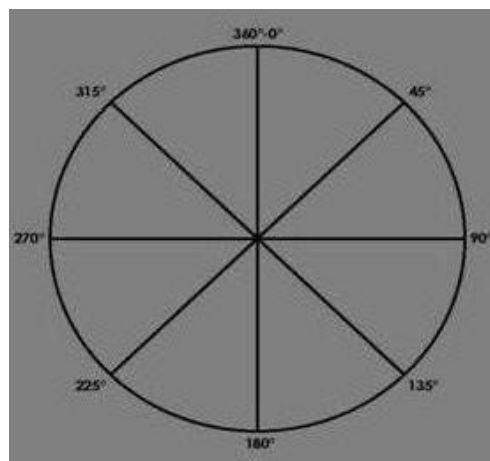


SONDAGGI

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Approfondimento strumentale con Tomografia

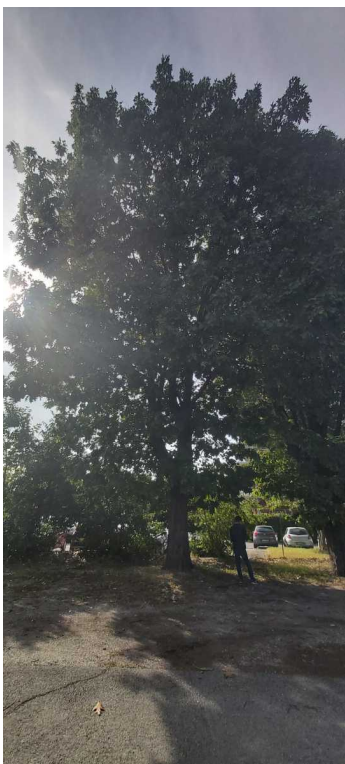

Immagine



Immagine difetti



## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
<p>Bersaglio: edificio privato e di terzi Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli</p>	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista



**SCHEDA DI CENSIMENTO/ANALISI**

**Data rilievo:** 29-09-2020 **Ambito:** Ambito 2 Milano  
**Tassonomia:** Celtis australis **Altezza (mt):** 5 **Diametro (cm):** 15  
**Circonferenza (cm):** 47 **Diametro chioma (mt):** 4  
**Sito di radicazione:** Terreno inerbito **Disposizione:** Gruppo misto **Fase fisiologica:** Adulto

**ANALISI DIFETTI**

APPARATO RADICALE	COLLETTO	FUSTO	CHIOMA
Interferenza con manufatto	inclusioni	Corteccia inclusa	Ferite lungo le branche
Non visibili		Ferite potat. non cicatriz.	Interferenza con palo o lampione
Possibili danni		Policormico	Secco fisiologico
Utenze sotterranee nelle vicinanze			
<b>Giudizio pianta:</b>	Mediocre		
<b>Note:</b>			

**RILIEVO STRUMENTALE**

**VALORI STRUMENTALI**

Normale  Sufficiente  
 Al limite  Insufficiente

**CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO** **RICONTROLLO**

A - trascurabile  36 mesi  
 B - bassa  24 mesi  
 C - moderata  18 mesi  
 C-D - elevata  12 mesi  
 D - estrema  6 mesi



**SONDAGGI**

SONDAGGI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Orientamento										
Inclinazione										
H da terra (cm)										
Diam. (cm)										

**Interventi consigliati:**

Abbattimento



Immagine



Immagine difetti

## GEOLOCALIZZAZIONE

## COMMENTI ED OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

COMMENTI	OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE
Bersaglio: giardino privato e di terzi Bersaglio: zona ad alta frequentazione di pedoni e veicoli	

Professionista/Studio incaricato:



Timbro e firma professionista

